

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**
Số: 2066/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2021, thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố tại Tờ trình số 179/TTr-SNN, ngày 29/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2021, thành phố Hà Nội do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố lập (phương án kèm theo).

Điều 2. Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức thực hiện phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện và các điều kiện đảm bảo thực hiện phương án theo phương châm 4 tại chỗ; kịp thời huy động lực lượng, vật tư, phương tiện hỗ trợ quận, huyện, thị xã phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai khi vượt quá khả năng của các địa phương.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2021, thành phố Hà Nội phù hợp với tình hình thực tế.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ, báo cáo kịp thời mọi diễn biến sự cố, thiên tai trên địa bàn; chủ động huy động mọi nguồn lực xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo an toàn đê



AB

diều, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- UBQG Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN;
- Bí thư Thành ủy;
- Các Phó Bí thư Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
(đề báo cáo)
- Các PCT UBND Thành phố;
- Tổng cục phòng, chống thiên tai;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- VP Ban chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố;
- Lưu: VT, KTGiang.

10780 - 12

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Quyền



Số: 40 /PA-SNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

PHƯƠNG ÁN HỘ ĐÊ VÀ BẢO VỆ TRONG ĐIỀM PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2021 - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHẦN I: PHƯƠNG ÁN HỘ ĐÊ

I. NHẬN ĐỊNH XU THẾ THIÊN TAI NĂM 2021

1. Nhận định chung tình hình biến đổi khí hậu

- Hiện tượng ENSO: Xu thế nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục trong pha lạnh và hiện tượng La Nina còn duy trì từ nay đến khoảng tháng 3/2021 với xác suất khoảng 95%, sau đó có xu hướng giảm dần và có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính vào mùa hè năm 2021.

- Bão và áp thấp nhiệt đới: Dự báo, từ nay đến khoảng tháng 5/2021 ít có khả năng xuất hiện bão và ATND trên Biển Đông. Sang tháng 6-7/2021, bão và ATND có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông. Để phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và gây gió mạnh trên biển trong các tháng mưa bão năm 2021.

- Không khí lạnh: Có khoảng 4 - 6 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến khu vực và ít có khả năng gây ra rét đậm, rét hại.

- Nắng nóng: Có khả năng xuất hiện từ cuối tháng 5 đến tháng 8, trong toàn mùa có khả năng xuất hiện từ 7 – 9 đợt nắng nóng trên diện rộng nhưng không kéo dài như năm 2020.

- Lượng mưa trong mùa mưa, lũ năm 2021 (từ tháng 5 đến tháng 10): Toàn mùa có khoảng 5- 7 đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Tổng lượng mưa toàn mùa từ tháng 5 - 10/2021 vào khoảng 1.300 - 1.600mm, ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN (TBNN: 1352.4 - 1585.8mm).

2. Thủy văn

- Đỉnh lũ: Mùa lũ năm 2021 có khả năng xuất hiện phù hợp với quy luật nhiều năm. Trên một số sông, suối nhỏ có khả năng xuất hiện lũ tiêu mặn, đỉnh lũ tiêu mặn thấp hơn TBNN. Trong toàn mùa xuất hiện 3-5 đợt lũ; trong đó 1-2 đợt lũ trung bình và lớn. Đỉnh lũ năm các sông phô biển cao hơn đỉnh lũ năm 2020; thấp hơn đỉnh lũ TBNN trên sông Đáy. Các sông thuộc hệ thống sông Hồng (sông Đà, sông Hồng, sông Đuống) dưới mức BĐ1; sông Đáy ở mức BĐ1-BĐ2; các sông nội tỉnh (sông Tích, Bùi, Nhuệ, Cà Lồ...) ở mức BĐ2- BĐ3.

- + Hạ lưu sông Hồng: đỉnh lũ cao nhất năm tại Sơn Tây ở mức (9.00 - 10.00)m (TBNN: 12.83m); tại Hà Nội ở mức (6.50 - 7.50)m (TBNN: 9.92m).
- + Sông Đuống trạm Thượng Cát đỉnh lũ cao nhất năm có khả năng ở mức (6.00 - 7.00)m, thấp hơn đỉnh lũ TBNN (TBNN: 9.56m).
- + Sông Đà tại trạm Trung Hà đỉnh lũ cao nhất năm có khả năng ở mức (12.50 - 13.50)m, thấp hơn đỉnh lũ TBNN (TBNN: 15.52m).
- + Sông Đáy tại Ba Thá đỉnh lũ cao nhất năm có khả năng ở mức (5.50 - 6.00)m; cao hơn đỉnh lũ TBNN (TBNN: 4.74m).
- Thời gian xuất hiện đỉnh lũ:
- + Hạ lưu sông Hồng, sông Đuống, sông Đà vào cuối tháng 7, tháng 8.
- + Sông Đáy và các sông nội tỉnh (sông Tích, sông Bùi, sông Nhuệ, sông Cà Lồ) xuất hiện từ tháng 7-9.

Tình hình thời tiết thủy văn năm 2021 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp khó lường; đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa lớn cục bộ trong các tháng giao mùa, nắng nóng gay gắt; bão (ATNĐ), mưa lớn tập trung với cường độ mạnh, trong thời gian ngắn gây ngập úng cục bộ tại các đô thị, vùng trũng thấp; lũ lớn, lũ muộn.v.v... ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của nhân dân.

II. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐỀ ĐIỀU THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Các tuyến đê

Theo phân cấp đê, thành phố Hà Nội hiện có 626,513km được phân cấp:

- 37,709km đê cấp đặc biệt (đê hữu Hồng khu vực nội thành từ K47+980 ÷ K85+689);
- 249,578km đê cấp I (gồm các tuyến đê tả - hữu Hồng, tả - hữu Đuống, tả Đáy đoạn I từ K0+000÷K65+350 và đê Vân Cốc);
- 45,004km đê cấp II (gồm các tuyến đê hữu Đà, tả Đáy đoạn II từ K65+350 ÷ K80+022, đê La Thạch và đê Ngọc Tảo);
- 72,165km đê cấp III (gồm các tuyến đê hữu Cầu, tả - hữu Cà Lồ, hữu Đáy đoạn I từ K0÷K18+420, đê Quang Lãng, đê Liên Trung và đê Tiên Tân);
- 160,016km đê cấp IV (gồm các tuyến đê hữu Đáy đoạn II từ K18+420÷K69+670, tả Tích, tả - hữu Bùi, Mỹ Hà, Khánh Minh, Vòng Âm, Đô Tân và đê bao hồ Quan Sơn - Tuy Lai - Vĩnh An);
- 62,041km đê cấp V (gồm các tuyến đê bao, đê bối và đê chuyên dùng).

Ngoài ra còn có 41 tuyến đê bao, đê bối và đê chuyên dùng với tổng chiều dài 213,93km chưa được phân cấp và các tuyến đê nội đồng chống úng ngập. Chi tiết được tổng hợp theo các bảng phân cấp, phân loại đê như sau:

1.1. Đê chống lũ thường xuyên (từ cấp đặc biệt đến cấp III)

Gồm 9 tuyến đê: Hữu Đà, tả - hữu Hồng, tả - hữu Đuống, tả - hữu Cà Lồ, hữu Cầu, đê Vân Cốc với tổng chiều dài 272,83km; mặt đê rộng trung bình từ 5 \div 7m. Mặt đê đã được gia cố. Cao trình mặt đê hiện tại cơ bản đáp ứng Tiêu chuẩn phòng lũ đối với hệ thống đê tại Hà Nội. Tuy nhiên nền đê nhiều đoạn nằm trên vùng có địa chất xấu, vẫn còn tồn tại nhiều ao, hồ sát đê phía đồng, dòng chảy chính thường áp sát các công trình, bờ sông. Hàng năm vào mùa lũ khi mực nước sông lên cao, vẫn thường có các sự cố mạch dùn, mạch sùi và tồn tại các hiểm họa khác có thể xảy ra. Do vậy cần phải chuẩn bị tốt phương án hộ đê, đặc biệt tại các trọng điểm và các điểm xung yếu.

1.2. Đê phân lũ (từ cấp I đến cấp III)

Gồm 5 tuyến đê: Tả - hữu Đáy, Ngọc Tảo, La Thạch, Tiên Tân với tổng chiều dài 126,076km; mặt đê rộng trung bình từ 5 \div 7m. Mặt đê đã được gia cố bằng bê tông nhựa, bê tông xi măng. Cao trình mặt đê hiện tại đảm bảo chống được với mực nước lũ thiết kế. Tuy nhiên, đây là các tuyến đê khô đã nhiều năm chưa phải thử thách với lũ nên sẽ có nhiều ẩn họa khó lường; cần được tăng cường tuần tra, phát hiện xử lý những ẩn họa, những sự cố ngay từ giờ đầu bão đảm an toàn cho tuyến đê.

1.3. Đê cấp IV

Gồm 9 tuyến đê: Hữu Đáy, tả Tích, tả - hữu Bùi, Mỹ Hà, Khánh Minh, Vòng Âm, Đô Tân, đê bao hồ Quan Sơn - Tuy Lai - Vĩnh An với tổng chiều dài 160,016km. Đê đi qua vùng có địa chất xấu, mật độ công dưới đê dày. Khi có mưa lớn trên diện rộng, nhiều đoạn đê phải tổ chức chống tràn. Ngoài ra đê tả Tích, tả Bùi, Mỹ Hà còn phải chống đỡ lũ rừng ngang.

1.4. Đê bối và đê chuyên dùng (đê cấp V)

Đoạn tuyến đê hữu Đà, hữu Hồng, Vân Cốc, hữu Đuống có 10 tuyến đê bối và 8 tuyến đê chuyên dùng dài 62,041km. Các đê bối thường có chất lượng xấu, nếu có lũ cao dễ xảy ra vỡ đột ngột nên phải chủ động sơ tán người và tài sản nằm ở những nơi thấp trong vùng bảo vệ của đê.

1.5. Đê nội đồng

Không làm nhiệm vụ chống lũ trên sông nhưng phải làm nhiệm vụ chống úng cho một số vùng nội đồng:

- Đê sông Nhuệ: Nhìn chung tương đối ổn định, một số vị trí sụt sạt được theo dõi, kiểm tra thường xuyên và đề xuất kế hoạch tu sửa.

- Đê các sông khác như sông Tích, sông Cà Lồ (phía trên cầu Phù Lỗ), Ngũ Huyện Khê, Thanh Thùy, La Khê... nhìn chung tương đối ổn định. Các vị trí sụt, sạt nhỏ đã được các Công ty Thủy lợi thường xuyên theo dõi và thực hiện sửa chữa bằng nguồn vốn sửa chữa thường xuyên hàng năm.

2. Kè, cống dưới đê

- Dọc các tuyến đê có 168 kè lát mái hộ bờ và kè mỏ hàn với tổng chiều dài là 202,852 km (Hữu Đà 6 kè, Hữu Hồng 36 kè, Vân Cốc 7 kè, Tả Hồng 13 kè, Hữu Đuống 8 kè, Tả Đuống 12 kè, Tả Đáy 28 kè, Hữu Cầu 7 kè, Hữu Cà Lồ 6 kè, Tả Cà Lồ 15 kè). Tuyến đê cấp IV: Hữu Đáy 18 kè, Tả Tích 3 kè, Tả Bùi 7 kè, Hữu Bùi 2 kè.

- Tổng số có 200 cống qua đê (trong đó có: 127 cống ổn định, 41 cống cần sửa chữa, 10 cống cần xây mới, 19 cống đã hoàn triệt, 02 cống đê nghị hoành triệt, 01 cống đang thi công).

- Hệ thống công trình đầu mối phân lũ Vân Cốc và Đập Đáy.

- Hệ thống Giếng giảm áp (GGA) trên tuyến đê hữu Hồng gồm 279 GGA, trong đó: huyện Phúc Thọ có 56 GGA; huyện Đan Phượng có 16 GGA; quận Bắc Từ Liêm có 55 GGA; quận Hoàng Mai có 90 GGA; và huyện Thanh Trì có 62 GGA.

3. Trụ sở hạt Quản lý đê, kho vật tư chống lụt bão, điểm canh đê, cửa khẩu

- Cửa khẩu: Toàn tuyến đê Thành phố có 240 cửa khẩu (trong đó có 02 cửa khẩu đã hoàn triệt).

- Điểm canh đê: 364 điểm.

- Kho vật tư dự phòng chống lụt bão: 74 điểm kho, bãi vật tư dự trữ phòng chống lụt bão.

- Trụ sở Hạt quản lý đê: 17 Trụ sở Hạt Quản lý đê.

(Chi tiết có trong “Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước lũ năm 2021 - Thành phố Hà Nội”).

4. Xác định các trọng điểm, vị trí xung yếu

4.1. Các trọng điểm

Trên cơ sở “Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước lũ năm 2021 - Thành phố Hà Nội”; qua kiểm tra, đánh giá và quá trình theo dõi, quản lý cũng như thực tế xử lý sự cố đê điều trong các mùa lũ trên các tuyến đê thành phố Hà Nội, xác định còn 04 trọng điểm phòng chống lụt bão năm 2021 (không thay đổi so với trước lũ 2020) gồm các điểm sau:

4.1.1. Trọng điểm số 1: Khu vực đê, kè, cống Xuân Canh - Long Thủ, tương ứng K0+000 ÷ K2+000 đê tả Đuống, huyện Đông Anh

Đây là khu vực đê sát sông, mái kè cũng là mái đê; trong khu vực còn có cống lấy nước Long Thủ là công trình liên tỉnh Hà Nội - Bắc Ninh, được xây dựng từ lâu (năm 1962), đáy cống thấp (+0.87m). Đặc biệt do ảnh hưởng của chế độ thủy lực phức tạp khu vực cửa vào Sông Đuống, dòng chủ lưu chảy áp sát bờ tả, mái kè cũng là mái đê; đáy sông liên tục bị bào xói, xuất hiện nhiều hố xói sâu (cao trình đáy hố xói khoảng: -20,00m; cao trình mặt đê: +14,50m); những

năm gần đây liên tục xảy ra sự cố đê, kè tại khu vực này, mặc dù hai bờ đê được gia cố kè hộ chân (ngày 21/11/2006, xảy ra sự cố nứt, trượt mái đê, mái kè khu vực Xuân Canh, phía bờ tả, tương ứng từ K1+650 đến K1+765; cuối tháng 10 đầu tháng 11/2008, xảy ra sự cố nứt, trượt mái kè tại K1+320; ngày 28/11/2012, xảy ra sự cố sạt lở tại K1+000 đến K1+036; ngày 24/6/2013, xảy ra sự cố lún sụt nghiêm trọng tại K1+250; ngày 11/02/2014 xảy ra sự cố lún sụt mặt đê tương ứng K0+900 đến K1+100, các sự cố này đã được xử lý cấp bách, khắc phục).

Mùa mưa lũ năm 2021 khu vực nay cần được đặc biệt quan tâm và xây dựng phương án bảo vệ; đồng thời phải tổ chức theo dõi chặt chẽ, kịp thời ứng cứu, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoạn đê này.

4.1.2. Trọng điểm số 2: Công trình cống Liên Mạc, tương ứng K53+450 đê hữu Hồng, quận Bắc Từ Liêm

Là một trong những công lớn phục vụ cho công tác điều tiết nước trên địa bàn Thành phố, được người Pháp xây dựng từ năm 1938. Nằm bên bờ hữu đê sông Hồng, công trình cống gồm 4 cửa lấy nước rộng 3m, 1 âu thuyền rộng 6m. Đáy công ở cao trình thấp (+1.5m). Từ năm 1962-1994, công trình đã xuất hiện một số hư hỏng nứt, lún, thấm. Năm 2000, công trình đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư tu bổ bằng nguồn vốn ADB2, từ đó đến nay cầm các loại xe tải có trọng tải quá 8 tấn đi trên cống.

Năm 2001 đã được đầu tư và xây dựng xong cống Liên Mạc 2 ở hạ lưu cống Liên Mạc với nhiệm vụ giải quyết giao thông, nâng cao đầu nước phía hạ lưu cống, qua đó tăng cường ổn định và khả năng chống lũ cho cống Liên Mạc trong mùa lũ.

Từ khi được tu bổ, nâng cấp đến nay, công trình vẫn chưa phải thử thách với những cơn lũ lớn; đáy công ở cao trình thấp, tường ngực vẫn có hiện tượng bị thấm. Do đó cần tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho cống trong mùa mưa bão năm 2021.

4.1.3. Trọng điểm số 3: Cống Cẩm Đình, tương ứng K1+350 đê Vân Cốc, huyện Phúc Thọ

Cống Cẩm Đình thuộc dự án Cụm công trình đầu mối Hát Môn - Đập Đáy. Cống Cẩm Đình được đưa vào sử dụng từ năm 2006. Mục tiêu nhiệm vụ của Cống Cẩm Đình: Lấy nước từ sông Hồng vào sông Đáy, cùng với các cửa lấy nước khác (như cống Bến Mắm, Liên Mạc, Tắc Giang) khôi phục lại dòng chảy về mùa kiệt của sông Đáy, cấp bổ sung nước cho hạ du phục vụ sản xuất và sinh hoạt cải tạo môi trường sinh thái, kết hợp phát triển giao thông thủy. Đảm bảo nhiệm vụ phân lũ sông Hồng và sông Đáy. Cống Cẩm Đình là công hở bằng bê tông cốt thép, có 03 cửa, kích thước (bxh)=(6x5)m và 01 cửa thông thuyền rộng B =8m, cao trình ngưỡng +2,2m, chiều dài thân công L=24m. Kết cấu cửa cống: cửa van cung, được đóng mở bằng hệ thống Pittong thủy lực. Cống có nhiệm vụ đưa nước sông Hồng vào sông Đáy với lưu lượng mùa kiệt Q = 36,24m³/s, lưu lượng mùa lũ Q = 70 m³/s.

- Một số sự cố đã xảy ra Cẩm Đình:

+ Tháng 7/2016, xuất hiện mạch đùn, sủi tại mang cống phía thượng lưu cống Cẩm Đình. Vị trí mạch đùn, sủi nằm bên phải mang cống Cẩm Đình (theo chiều từ cống Cẩm Đình ra sông Hồng), là điểm tiếp giáp giữa chân mái kè thượng lưu và phần bê tông đáy kênh thượng lưu cống; tại thời điểm phát hiện sự cố (16h ngày 25/7/2016) chênh lệch mực nước thượng, hạ lưu cống Cẩm Đình là 0,85m (mực nước thượng lưu ở cao trình +4,05m, hạ lưu ở cao trình +4,90m) xuất hiện dòng nước đục đẩy ngược bên phải mang cống.

+ Tháng 8/2017, phát hiện thấy hiện tượng mạch đùn, sủi trên kênh Cẩm Đình - Hiệp Thuận (phía hạ lưu cống Cẩm Đình). Vị trí mạch đùn, sủi nằm ở khoảng giữa kênh Cẩm Đình - Hiệp Thuận, cách tim cống Cẩm Đình khoảng 122m về phía hạ lưu; tại thời điểm phát hiện (8h ngày 28/8/2017) chênh lệch mực nước thượng, hạ lưu cống Cẩm Đình là 5,75m (mực nước thượng lưu ở cao trình +10,85m, hạ lưu ở cao trình +5,10m). Kích thước mạch sủi: Chiều dài 40 cm, rộng 0,8 cm, dạng hàm ếch (nằm ở đoạn đáy kênh bê tông tiếp giáp với đáy kênh thường), tại vị trí mạch sủi nước đầy mạnh và phía xung quanh có bùn cát.

+ Tháng 11/2017 xuất hiện sự cố mạch đùn, mạch sủi phía thượng lưu cống Cẩm Đình, vị trí xuất hiện trùng với vị trí năm 2016, thời điểm xuất hiện mực nước thượng lưu cống ở cao trình + 3,75m, hạ lưu cống +4,70m.

- Các sự cố mạch đùn, mạch sủi dưới cống Cẩm Đình nêu trên là nghiêm trọng, xuất hiện ở cả thượng và hạ lưu cống khi có chênh lệch mực nước. Năm 2019 đã được UBND Thành phố cho xử lý cấp bách, hiện nay đã thi công xong, khắc phục sự cố. Tuy nhiên, năm 2021, cần tổ chức theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến và lập phương án phòng chống lụt bão cho cống Cẩm Đình, đảm bảo an toàn chống lũ của tuyến đê Vân Cốc.

4.1.4. Trọng điểm số 4: Khu vực đê, kè, cống thuộc địa bàn xã Tân Hưng, xã Bắc Phú tương ứng K22+500 đến K26+000 đê hữu Cầu, huyện Sóc Sơn

- Kè Hiệu Chân, vị trí từ K22+678 đến K23+178 mới được xử lý cấp bách khắc phục sự cố sạt lở cần được xây dựng phương án bảo vệ; đồng thời phải tổ chức theo dõi chặt chẽ, kịp thời ứng cứu, đảm bảo an toàn cho khu vực này.

- Khu vực đê, kè, cống Tân Hưng - Cẩm Hà, tương ứng K24+950÷K25+300 đê hữu Cầu: Trong phạm vi chiều dài khoảng 100m tuyến đê có 3 cống qua đê (2 cống tiêu, 1 cống tưới), 2 cống có cao trình đáy thấp, những năm trước đã có hiện tượng nứt ngang đê tại khu vực này, tuy đã được xử lý, song cần theo dõi chặt chẽ khi có lũ cao; địa chất nền đê khu vực này yếu, thường xảy ra sự cố khi có lũ từ Báo động II trở lên.

- Đoạn đê từ K25+600 đến K25+750 đê hữu Cầu, tháng 9/2018 đã xảy ra sự cố lún sụt nghiêm trọng mặt, mái đê không những ảnh hưởng đến an toàn chống lũ của tuyến đê mà còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông đi lại trên đê, khi mực nước sông lên cao nguy cơ vỡ đê là rất cao. Hiện nay khu vực này đang được triển khai thi công: Đào xử lý trong phạm vi thân đê, mặt đê mới được rải cấp phối (chưa được cứng hóa), chưa thi công đắp cơ hạ lưu (do còn vướng GPMB).

- Tháng 6/2019, tại khu vực bờ sông, tương ứng K22+500 đê hữu Cầu, cách đê bối Ngô Đạo khoảng 30m, cách đê hữu Cầu khoảng 150m, cách đầu kè Hiệu Chân khoảng 100m, xảy ra sạt lở bờ sông: cung sạt dài khoảng 15m, lở sâu vào bờ từ 5 ÷ 15m, chênh cao cung sạt khoảng 3,5m; sạt lở đã làm đổ sập một số công trình phụ của nhân dân xây dựng sát mép sông; cao trình đỉnh cung sạt khoảng (+7,0)m; mực nước sông tại thời điểm xảy ra sự cố khoảng (+3,7)m. UBND Thành phố đã cho xử lý cấp bách, khắc phục sạt lở.

Vì vậy, khu vực này năm 2021 cần quan tâm theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án cụ thể, sẵn sàng ứng phó, nhằm đảm bảo trong trường hợp xảy ra lũ lớn trên sông Cầu.

* Ngoài việc xây dựng dựng phương án bảo vệ những trọng điểm nêu trên, phải hoàn thiện phương án toàn tuyến và tổ chức tuần tra canh gác theo quy định, đảm bảo an toàn để điều theo mức thiết kế và phần đấu vượt mức thiết kế.

4.2. Các vị trí xung yếu

Năm 2021, ngoài 04 trọng điểm trên các tuyến đê xác định còn 12 điểm xung yếu. Những điểm xung yếu này được giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các quận, huyện, thị xã xây dựng và phê duyệt. Vào mùa lũ cần tăng cường tuần tra canh gác, chuẩn bị phương tiện, vật tư, nhân lực để sẵn sàng xử lý nếu có tình huống bất lợi xảy ra.

(1)- Khu vực kè Khê Thượng vị trí tương ứng từ K4+100÷K5+700 đê Hữu Đà, huyện Ba Vì: Đỉnh kè cách chân đê từ (7÷15)m và có cổng trạm bơm Sơn Đà, khu vực chân kè trước cửa cổng đã bị xói chân do tác động của dòng chảy, tại vị trí (K4+100÷K4+150) đã xảy ra vỡ đê ngày 22/8/1971. Tại vị trí này do dòng chủ lưu áp sát mái, chân kè (mái kè cũng là mái đê) nên thường dẫn đến sự cố gây mất an toàn cho đê. Khu vực bờ hữu sông Đà, thuộc xã Sơn Đà xảy ra sự cố sạt lở, đoạn kè Khê Thượng tương ứng từ K4+100 đến K4+700 đê hữu Đà, hiện nay đang được xử lý cấp bách.

Dự kiến tình huống xấu nhất có thể xảy ra: Khi có lũ cao, có thể xảy ra sạt trượt mái đê và sự cố cổng trạm bơm Sơn Đà.

(2)- Đê, kè Cổ Đô, tương ứng K4+000 ÷ K8+600 đê hữu Hồng, huyện Ba Vì, đây là khu vực hợp lưu sông (đôi diện có ngã ba sông Hồng, sông Thao), chế độ thủy lực phức tạp; đê sát sông, mái kè cũng là mái đê; dòng chủ lưu luôn áp sát kè; khu vực này thường xuyên xảy ra sự cố sạt lở. Ngày 22/9/2017, xảy ra sạt lở kè Cổ Đô từ vị trí K6+310 đến K6+327 và được xác định là sự cố rất nguy hiểm, đặc biệt trong tình huống nước lũ dâng cao hoặc hạ thấp đột ngột sẽ uy hiếp đến an toàn đê. UBND Thành phố chỉ đạo xử lý cấp bách, khắc phục sự cố sạt lở kè Cổ Đô, đến nay sự cố đã được khắc phục, hoàn thành cuối năm 2018; năm 2019, UBND Thành phố cho xử lý cấp bách đoạn từ K5+000 đến K5+850, hiện đã hoàn thành. Tuy nhiên cần theo dõi chặt chẽ trong mùa lũ năm 2021.

(3)- Kè Chu Minh tương ứng từ K21+500 ÷ K22+800 đê hữu Hồng, xã Chu Minh (thuộc phạm vi dự án xử lý cấp bách chống sạt lở đang triển khai thi công): Năm 2018 xảy ra nhiều điểm sạt lở gần đê đã được khắc phục. Tuy nhiên

lòng sông khu vực này dòng chảy biến đổi phức tạp, tác động bất lợi đến ổn định công trình, cần theo dõi chặt chẽ trong mùa lũ 2021.

(4)- Khu vực đê Sen Chiểu, vị trí tương ứng K32+000÷K35+000 đê hữu Hồng, Huyện Phúc Thọ: Ngoài sông có kè Linh Chiểu – Phương Độ. Đê nằm trên lòng sông cổ thường xảy ra mạch dùn, mạch sủi khi mực nước sông từ BĐI trở lên. Năm 1998, xuất hiện vết nứt ngang đê từ kè Linh Chiểu vào phía trong đồng từ K33+000÷K33+100, năm 2018 cũng đã xảy ta sự cố sạt cơ kè Linh Chiểu tương ứng vị trí từ K32+550 đến K32+600, hiện nay đang được xử lý cấp bách. Tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực này diễn ra hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến an toàn đê điều, cần theo dõi chặt chẽ trong mùa lũ 2021.

(5)- Khu vực kè Liên Trì vị trí tương ứng từ K46+000÷K47+000 đê hữu Hồng, huyện Đan Phượng: Từ thuộc có cổng lấy nước Đan Hoài 2 cửa (2,5x1,7)m và mái kè Liên Trì bị nứt dài 80m dọc theo mái kè ở ($\nabla+9.0m$), đê sát kè. Sự cố đã được xử lý khẩn cấp thả đá hộ chân và triển khai dự án hoàn chỉnh mái kè; tại K46+220, hiện nay Công ty Cổ phần nước mặt Sông Hồng đang triển khai thi công công trình thu và trạm bơm nước thô, thuộc dự án: Xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng, huyện Đan Phượng, cần theo dõi chặt chẽ trong mùa mưa lũ năm 2021.

(6)- Cụm công trình cống qua đê Yên Sở, tương ứng K78+108 đê hữu Hồng, quận Hoàng Mai: Sự cố tại các khớp nối của cổng bị chuyển dịch đã được xử lý năm 2004, hiện ổn định. Năm 2010, xây dựng bổ sung 01 cổng mới tương tự như cổng cũ, nhưng chưa qua thử thách với lũ lớn. Đây là cổng lớn, được vận hành tiêu thoát nước cho Thành phố ngay cả khi mực nước Sông Hồng lên trên Báo động số III. Hằng năm, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội được giao lập phương án bảo vệ.

(7)- Khu vực kè An Cảnh từ K96+400÷K97+900 đê hữu Hồng, huyện Thường Tín: Kè sát đê, dòng chủ lưu áp sát mái kè, bờ vở sông rộng từ 5 mét đến 20 mét; có vị trí mái kè là mái đê (tại K97+400). Dự kiến tình huống sự cố khi có lũ cao, thời gian kéo dài: Sạt trượt mái đê, mái kè.

(8)- Cổng trạm bơm Thụy Phú, tương ứng K104+589 đê hữu Hồng, huyện Phú Xuyên: Cổng mới thi công, hoàn thành năm 2019, chưa được thử thách với lũ lớn. Vì vậy, năm 2021 cần quan tâm theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án đối với vị trí này trường hợp xảy ra lũ lớn trên sông Hồng.

(9)- Cổng trạm bơm dã chiến Quang Lãng, tương ứng K117+930 đê hữu Hồng, huyện Phú Xuyên: Cổng mới thi công, hoàn thành năm 2020, chưa được thử thách với lũ lớn; phía bờ sông là công trình kè Quang Lãng, dòng chủ lưu áp sát kè. Vì vậy mùa lũ 2021 cần quan tâm theo dõi chặt chẽ và xây dựng phương án đối với vị trí này trường hợp xảy ra lũ lớn trên sông Hồng.

(10)- Khu vực đê kè Gia Thượng, Thanh Am, Tỉnh Quang, trên tuyến đê hữu Đuống, quận Long Biên: Mới được đầu tư gia cố để xóa bỏ trọng điểm xung yếu, hoàn thành năm 2016 và chưa được thử thách với lũ lớn, do vậy cần quan tâm theo dõi diễn biến trong mùa lũ 2021.

(11)- Khu vực thượng, hạ lưu cầu Đuống phía bờ tả Đuống, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm: Mùa mưa lũ năm 2017 liên tục xuất hiện các đợt lũ do ảnh hưởng của việc xả lũ của các hồ chứa thủy điện thượng nguồn, đặc biệt là sau đợt xả lũ khẩn cấp của hồ Hòa Bình (mở liên tục 08 cửa xả đáy) giữa tháng 10/2017, đã xảy ra sự cố sạt lở khu vực hạ cũng như gây lún, nứt nhà ở, công trình phụ của các hộ dân khu vực, đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản của các hộ dân, đã phải tổ chức di dời khẩn cấp; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức xử lý cấp bách khắc phục sự cố nứt, lún tú nón phía hạ lưu bờ Bắc cầu Đuống. Tháng 01/2018, tiếp tục xảy ra sự cố nứt, trượt chân kè Yên Viên đoạn từ K8+440-K8+527 đê Tả Đuống, thị trấn Yên Viên. UBND Thành phố giao Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và PTNT triển khai dự án Kè bờ tả sông Đuống đoạn thượng và hạ lưu cầu Đuống, thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2020. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác GPMB nên đến nay Dự án vẫn chưa hoàn thành. Cần theo dõi diễn biến trong mùa lũ 2021.

(12)- Đê, kè Đồng Viên, tương ứng K17+950 ÷ K18+750 đê tả Đuống, huyện Gia Lâm: Đây là khu vực đê sát sông, mái kè cũng là mái đê, dòng chảy áp sát bờ; khi lũ lên cao và kéo dài ngày dễ xảy ra các sự cố đùn, sủi.

III. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÁC TRỌNG ĐIỂM

1. Trọng điểm đê, kè Xuân Canh - Công Long Tứ, tương ứng K0+000 ÷ K2+000 đê tả Đuống huyện Đông Anh

Là khu vực cửa vào sông Đuống, chế độ dòng chảy biến đổi phức tạp, có lưu tốc rất lớn, áp sát kè, đáy sông liên tục bị bào xói sâu, kết hợp với địa chất nền yếu.

1.1. Kè Xuân Canh

1.1.1. Đánh giá

- Qua kiểm tra trước lũ, tuyến kè Xuân Canh ổn định đảm bảo an toàn chống lũ theo mục nước thiết kế. Tuy nhiên do chưa được xử lý một cách tổng thể toàn khu vực, trong lũ 2021 cần phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tuyến kè, đặc biệt những khu vực đã xảy ra sự cố.

1.1.2. Những sự cố có thể xảy ra và giả định tình huống:

a) Những sự cố có thể xảy ra


- Sạt trượt mái đê hạ lưu khi có lũ hoặc mưa lớn kéo dài tại K1+040 – K1+500 (Giao Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đông Anh xây dựng và phê duyệt).

- Lún sụt mái kè tương ứng K1+200 khi mưa lớn hoặc lũ cao rút nhanh uy hiếp an toàn đê (Giao Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đông Anh xây dựng và phê duyệt).

- Sụt mái kè thượng lưu do xuất hiện hố xói lòng sông.

b) Giả định tình huống sự cố: Sụt mái kè thượng lưu do xuất hiện hố xói dưới lòng sông.

Khi mực nước sông Đuống ở cao trình (+7.00)m, kiểm tra tại vị trí K0+850 mái kè Xuân Canh, xuất hiện cung trượt có chiều dài 15 m, chân kè ở cao trình (+3,70 m) bị trôi mất, đáy cung trượt có độ sâu (-10.00 m), cao trình đỉnh cung trượt là (+7,00 m). Sự cố được phát hiện nhờ lực lượng tuần tra canh gác quan sát thấy xuất hiện vết nứt (khi mực nước ngập đỉnh kè thì quan sát tre vè). Đây là sự cố nguy hiểm nếu không xử lý vết sạt tiếp tục phát triển uy hiếp an toàn đê. Để tránh nguy cơ sự cố phát triển thêm, cần có biện pháp để xử lý sự cố trên ngay khi phát hiện.

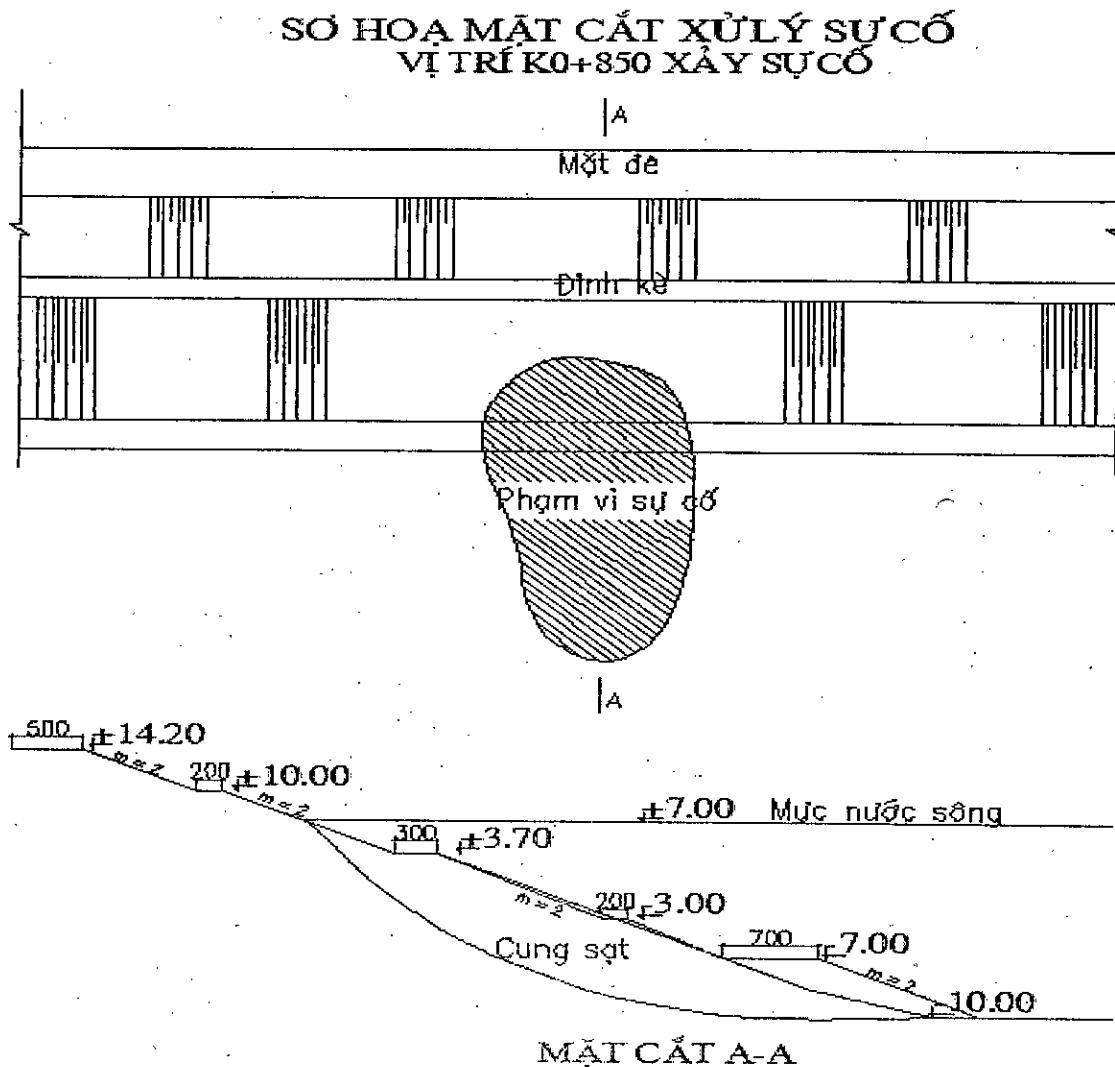

1.1.3. Biện pháp xử lý khi có sự cố

a. Phương án kỹ thuật

- Hiện tượng sạt trượt xảy ra tại chân và mái kè Xuân Canh uy hiếp trực tiếp đến an toàn của đê, phải xử lý tích cực và khẩn trương bằng biện pháp thả đá rời kết hợp rọ đá và đắp bao tải đất gia cố khu vực bị sạt trượt, với chiều dài 25 m (tăng thêm 5 m về mỗi phía), làm giảm đến mức thấp nhất sự phát triển của sự cố. Việc xử lý phải hoàn thành trong 24 giờ liên tục. Biện pháp xử lý, cụ thể như sau:

- + Thả rọ đá hộ chân rộng 5,0 m xếp thành 03 hàng từ cao trình (-10,0)m đến (-7,0)m nhằm mục đích giữ chân khối đá thả rời.
- + Tiến hành thả đá rời tạo mặt cơ rộng 3,0 m với độ dốc mái m = 2,0 đến cao trình (+3,70)m bù phần cơ hộ chân bị sụt.
- + Tính toán độ trôi, xác định vị trí thả đá.
- + Thi công đắp trả bao tải đất từ cao trình (+3,70)m đến cao trình (+7,00)m để hoàn trả mái kè bị sạt.
- + Yêu cầu kỹ thuật: Sau khi xử lý xong giữ được mái kè ổn định, không gãy sạt, trượt nguy hiểm cho đê.

b. Phương án vật tư, phương tiện

STT	Vật tư, phương tiện	Đơn vị	Khối lượng sử dụng
1	Đá hộc	m ³	1400 (Thả rời 1100m ³ , làm rọ 300 m ³)
2	Rọ thép (2x1x1) m	chiếc	195
3	Đất	m ³	160
4	Dây thép 3 mm	kg	50
5	Bao tải dứa	chiếc	3.000
6	Phao tròn	chiếc	200
7	Máy phát điện 10KVA	cái	02
8	Bóng đèn 220V-500W	bộ	05
9	Dây điện (2 lõi)	m	200
10	Cáp định vị xà lan	m	400
11	Cọc sát neo xà lan: D = 100cm, L= 80 cm	cái	08
12	Biển báo sự cố	cái	04
13	Nhà bạt 24,5 m ²	cái	01
14	Xà lan tự hành	cái	02
15	Thuyền	cái	01
16	Ô tô tải 7 tấn	cái	10
17	Máy xúc	cái	06
18	Máy đầm	cái	02

c. Phương án nhân lực (do Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đông Anh huy động): Huy động lực lượng 220 người bao gồm lực lượng xung kích I xã Xuân Canh, Đông Hội và lực lượng quân đội (lực lượng quân đội là chủ yếu), trong đó:

- Lực lượng thi công rọ đá trên xà lan: 40 người/ca (huy động 120 người)
- Nhân công phục vụ cho máy bốc xếp vận chuyển đá đến vị trí xử lý: 20 người/ca (huy động 60 người).
- Phục vụ ánh sáng và an toàn lao động: 10 người
- Phục vụ hậu cần tại chỗ: 10 người

- Cứu thương, cứu nạn: 05 người
- Thời gian thi công: Thi công xử lý trong 3 ca liên tục.
- Cử người theo dõi chặt chẽ diễn biến sau xử lý.
- d. Phương án chỉ huy:
 - Chỉ huy: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố chỉ huy chung.
 - Khi nhận được thông tin phát hiện sự cố: Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Huyện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố và tiến hành xử lý dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố.
 - Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Huyện: Ra lệnh huy động phương tiện, nhân lực và vật tư để xử lý sự cố theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố.
 - Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Huyện trực tiếp chỉ đạo xử lý: Chỉ huy, điều hành chung việc xử lý.
 - Hạt QLĐ Đông Anh: Hướng dẫn kỹ thuật xử lý.
 - Chỉ huy trưởng quân sự: Phụ trách huy động lực lượng quân đội đến hiện trường để thi công xử lý sự cố.
 - Cán bộ công an Huyện phối hợp với công an xã được huy động làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trước, trong và sau xử lý.
 - Các đồng chí Chủ tịch UBND xã, Trưởng Tiểu khu, các tiểu ban: Được huy động đến hiện trường chịu trách nhiệm đôn đốc lực lượng của đơn vị mình làm các công việc được giao thi công và lo hậu cần cho đơn vị, nhắc nhở an toàn lao động ở đơn vị mình.

(Chi tiết ở phụ lục 2).

1.2. Cống Long Thủ

Là một công trình lớn thuộc hệ thống thuỷ nông Bắc Đuống. Cống nằm sâu dưới đê tả sông Đuống tại vị trí K1+507, làm nhiệm vụ lấy nước tưới chủ yếu cho trạm bơm Trịnh Xá tỉnh Bắc Ninh và một số trạm bơm cục bộ của huyện Đông Anh, Gia Lâm ngoại thành Hà Nội. Cống được khảo sát và xây dựng năm 1960, đến năm 1962 đưa vào khai thác và sử dụng. Đơn vị quản lý, khai thác và sử dụng là Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thuỷ lợi Bắc Đuống thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh.

1.2.1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của cống (Chi tiết ở phụ lục 3).

1.2.2. Đánh giá hiện trạng Cống

Căn cứ vào biên bản kiểm tra khám Cống trước lũ giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống, Xí nghiệp đầu mối Trịnh Xá - Long Thủ, Hạt quản lý đê Đông Anh và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đông Anh đánh giá:

a. Phần công:

- Thân công ổn định, không có hiện tượng nứt, gãy, các khớp nối phẳng.
- Đỉnh công và hai bên thành công khô toàn bộ, không có những sinh vật ăn mòn và phá hoại bêtông.
- Lòng công hiện nay lớp vữa xi măng bị bong tróc cục bộ một số điểm.
- Mang công kín, không có hiện tượng rò rỉ nước. Nói chung thân công ổn định và làm việc bình thường.

b. Trụ pin, sân thượng hạ lưu công:

- Các trụ pin bằng bê tông, chất lượng tốt, khe phai phẳng, thoảng không có vật làm cản trở cửa van khi đóng mở.
- Sân trước, sân sau công bằng bê tông ổn định không có hiện tượng gãy lún. Mái thượng lưu, hạ lưu công được xây lát đá bằng cao trình mặt đất tự nhiên dài hết sân.

c. Hệ thống cửa van và máy đóng mở:

Hệ thống gồm 3 cửa van chính (được đóng mở bằng điện) và 3 cửa van chống lũ bằng thép (đóng mở bằng thủ công). Qua kiểm tra thấy các cửa van khi đóng đảm bảo kín nước không bị cong vênh bục gãy. Tuy nhiên, thép bề mặt của 3 cửa van chính về phía nửa dưới do ngập nước nhiều, đã có hiện tượng hà rỗ bề mặt.

d. Phần đất:

- Đất đắp trên thân Công đắp đến cao trình (+14,70)m và được đắp rộng hơn. Mái thượng lưu có sân phủ được xây lát đá, mái đê hạ lưu có tầng lọc ngược. Qua quản lý nhiều năm và quan trắc thực tế, bằng mắt thường thấy phần đất mái thượng hạ, lưu ổn định, không có hiện tượng thâm lậu, sạt lở hay tổ mối...

Nhân xét:

Qua kiểm tra công trước lũ, công không có hư hỏng lớn, còn tồn tại một số hư hỏng nhỏ như bong lớp trát trong lòng công. Về tổng thể công ổn định, đảm bảo khả năng chống lũ.

1.2.3. Những sự cố có xảy ra trong mùa mưa lũ năm 2021

- Các cửa công bị sự cố đóng không hết do vật cản (Giao Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đông Anh xây dựng và phê duyệt).
- Hạ lưu công bị xói sâu (Giao Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đông Anh xây dựng và phê duyệt).
- Có vòi nước đục phía hạ lưu (Giao Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đông Anh xây dựng và phê duyệt).
- Cánh công bị bục.
- Mạch sủi ở phía hạ lưu công.

1.2.4. Biện pháp xử lý

a. Trường hợp cánh cống bị bục: Giả định cánh cống số 2 (cánh giữa) bị bục có đường dài 0,4 m, rộng 0,3 m cách đáy cống 0,5 m, mực nước phía thượng lưu (+9,60)m.

*Nguyên nhân: Do cánh cống bị han gỉ hoặc bè dày thép làm cánh cống mỏng, áp lực nước đè lên cánh cống quá lớn.

*Hiện tượng: Nước phá vỡ kết cấu thép nhất là những chỗ bị han gỉ. Nếu không xử lý kịp thời cánh càng bị bục to gây nguy hiểm cho hạ lưu.

* Biện pháp xử lý: Xác định chính xác chỗ cánh cống bị bục, đóng phai chống lũ 2 lớp phía ngoài. Dùng rọ thép đá hộc thả áp sát phần cánh cống bị bục để hạn chế được lưu tốc dòng nước tác động tới cánh cống. Sau đó thả bao tải đất chèn chặt vào giữa rọ thép đá hộc và phai chống lũ để không cho nước vào trong cống, theo dõi chặt chẽ nước không chảy về phía hạ lưu

* Vật tư, nhân lực, phương tiện:

STT	Vật tư, phương tiện	Đơn vị	Khối lượng huy động
1	Đá hộc	m ³	17,28
2	Đất	m ³	15,66
3	Rọ thép	chiếc	13
4	Bao tải	chiếc	653
5	Cuốc, xêng	chiếc	20
6	Xe rùa	chiếc	05
7	Ô tô tải 5 Tấn	cái	02
8	Máy xúc	cái	01

* Nhân lực (lực lượng xung kích tại chỗ 02 xã Xuân Canh và Đông Hội): 55 người, trong đó:

+ 30 người thi công đóng rọ thép đá hộc.

+ 20 người thi công đóng bao tải đất.

+ Hậu cần tại chỗ 5 người.

- Thời gian thi công: Thi công liên tục trong 08 giờ.Cử người theo dõi chặt chẽ diễn biến.

b. Mạch sủi ở hạ lưu cống:

* Giả định sự cố: Tại hạ lưu cống xuất hiện mạch sủi với đường kính 10 cm, sự cố mang bùn cát từ nền đê, đáy cống ra ngoài uy hiếp đê an toàn cống. Tại thời điểm xuất hiện sự cố mực nước thượng lưu cống (+10,50)m; mực nước hạ lưu cống (+5,50)m.

* Nguyên nhân: Chênh lệch mực nước giữa thượng hạ lưu cống lớn, do địa chất nền cống qua nhiều năm đã biến động tạo nên dòng thấm qua đáy cống, nền đê sinh ra mạch sủi.

* Biện pháp xử lý: Về nguyên tắc: Xử lý ngăn không cho mạch sủi mang theo bùn cát từ nền đê, đáy cống ra.

Khi phát hiện, phải kiểm tra xác định đánh dấu vị trí, kích thước của mạch sủi. Xử lý mạch sủi trên, có thể dùng các phương án sau:

- Phương án 1: Vệ sinh phần bùn đất tại khu vực mạch sủi. Dùng bao tải cát, sỏi, đá dăm thi công tầng lọc ngược. Tầng lọc ngược này có đường kính bao quanh lỗ phuy 2,50 m; chiều dày mỗi lớp vật liệu từ $0,40 \div 0,50$ m.

- Phương án 2: Dùng ống thép có chiều cao hơn mực nước hạ lưu cống từ $0,30 \div 0,50$ m đặt vào khu vực sự cố. Thi công tầng lọc ngược cát, sỏi, đá dăm mỗi lớp dày 0,35 m, trước khi thi công lớp lọc phải chuẩn bị vật liệu để phân tán dòng chảy và tránh hiện tượng tắc khi cho vật liệu lọc xuống.

* Tính toán vật tư, phương tiện, nhân lực: (*Phương án 1*)

STT	Vật tư, phương tiện	Đơn vị	Khối lượng huy động
1	Cát vàng	m ³	02
2	Sỏi	m ³	02
3	Tre cây d=10cm, L=5m	cây	50
4	Dây thép buộc (2mm)	kg	10
5	Thùng phi	cái	20
6	Đinh 10cm	kg	10
7	Bao tải	chiếc	170
8	Cuốc, xeng	chiếc	20
9	Búa, kìm	chiếc	08
10	Dây điện đôi	m	300
11	Máy phát điện 5.0 kw	cái	01
12	Loa pin cầm tay	chiếc	01
13	Bóng đèn, đui đèn, phích cắm, công tắc	bộ	06
14	Ô tô tải 5 Tân	cái	02
15	Máy xúc	cái	01

- Nhân lực (lực lượng xung kích tại chốt 02 xã Xuân Canh và Đông Hội): 55 người.

- Thời gian thi công: Thi công xử lý trong vòng 04 giờ. Cử người theo dõi chặt chẽ diễn biến.

* Tính toán vật tư, phương tiện, nhân lực: (*phương án 2*)

STT	Vật tư, phương tiện	Đơn vị	Khối lượng huy động
1	Cát vàng	.m ³	0,5
2	Đá dăm	m ³	0,5
3	Tre cây D=10cm, L=5m	cây	50
4	Dây thép buộc (2mm)	kg	10
5	Thùng phi	cái	20
6	Đinh 10cm	kig	10
7	Óng thép D =1,2m, L1= 04 m, L2=02m	chiếc	02
8	Cuốc, xêng	chiếc	20
9	Búa, kìm	chiếc	08
10	Dây điện đôi	m	300
11	Máy phát điện 5.0 kw	cái	01
12	Loa pin cầm tay	chiếc	01
13	Bóng đèn, đui đèn, phích cắm, công tắc	bộ	06
14	Ô tô tải 5Tấn	cái	02

- Nhân lực (lực lượng xung kích tại chỗ 02 xã Xuân Canh và Đông Hội): 35 người.

- Thời gian thi công: Thi công liên tục trong vòng 03 giờ. Cử người theo dõi chặt chẽ diễn biến.

1.2.5. Tổ chức thực hiện

a. Phương án chỉ huy: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố chỉ huy chung, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đông Anh chỉ huy hiện trường, Ban Chỉ huy PCLB cống Long Thủ chỉ huy kỹ thuật xử lý đầu các sự cố xảy ra.

b. Thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão cống Long Thủ:

- Hàng năm trước mùa mưa bão, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với tỉnh Bắc Ninh để thành lập BCH/ Phòng, chống lụt, bão cống Long Thủ. Năm 2021, giao đồng chí Phạm Công Hòa làm Trưởng ban Ban chỉ huy chống lụt, bão cống Long Thủ.

- Thực hiện phương châm 4 tại chỗ:

- + Chỉ huy tại chỗ (Ban Chỉ huy chống lụt, bão cống Long Thủ).
- + Nhân lực tại chỗ (trong cụm và hai xã Xuân Canh, Đông Hội).
- + Vật tư, phương tiện tại chỗ (có sẵn trong kho và hiện trường).
- + Hậu cần tại chỗ (trong cụm và hai xã Xuân Canh, Đông Hội).

(Chi tiết ở phụ lục 4).

2. Trọng điểm công Liên Mạc

Công Liên Mạc là công trình đầu mối làm nhiệm vụ lấy nước từ sông Hồng vào hệ thống thuỷ nông sông Nhuệ, chống lũ cho thành phố Hà Nội và toàn bộ lưu vực hệ thống sông Nhuệ. Đây là công trình cấp đặc biệt.

2.1. Các sự cố có thể xảy ra đối với công

a. Đánh giá hiện trạng công Liên Mạc

- Cụm công trình công Liên Mạc đảm bảo phòng chống lụt, bão, úng năm 2021 ở mức thiết kế.

- Để chống lũ an toàn cho công trình trong mùa mưa bão năm 2021 cần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, thường xuyên theo dõi diễn biến hoạt động của công trình, báo cáo xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

b. Một số sự cố có thể xảy ra

- Sự cố kẹt cửa van.

- Sự cố thấm qua mang cống (phần tiếp giáp cống với thân đê).

- Trường hợp xuất hiện bão, lũ cao, tàu thuyền va vào công trình (Giao Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận Bắc Từ Liêm xây dựng và phê duyệt).

- Trường hợp mất điện khi có lũ, bão (Giao Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận Bắc Từ Liêm xây dựng và phê duyệt).

- Trường hợp có cháy nổ trong phạm vi công trình (Giao Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận Bắc Từ Liêm xây dựng và phê duyệt).

2.2. Biện pháp xử lý

2.2.1. Sự cố kẹt cửa van

a. Giả định tình huống sự cố

Vào mùa lũ, khi phải điều tiết để dâng mực nước hạ lưu hoặc khi cần mở công lấy nước tưới cho hệ thống theo quy trình đã duyệt (mở cánh trên 4 cửa con). Trong quá trình mở lấy nước ở phía thượng lưu có cây gỗ, vật cản khác theo dòng chảy qua cửa van có thể mắc kẹt giữa 2 cánh không đóng kín cống được, sự cố như sau: Cửa van bị kẹt do cây gỗ, hoặc do nguyên nhân khác không đóng kín được. Lúc này cánh dưới đóng kín, sau khi mở cánh van trên lấy nước xong (hoặc lũ sông Hồng có xu hướng lên cao) phải đóng cống. Cao trình cửa bị kẹt từ (+2,6)m đến (+4,3)m, khi đỉnh lũ $\leq (+10,50)$ m (báo động I), cột nước chênh lệch là $\leq 6,5$ m.

b. Phương án kỹ thuật

- Thông báo cho dân trong khu vực biết triển khai phương án điều tiết công ĐTHL Liên Mạc để dâng mực nước hạ lưu công Liên Mạc lên từ (+7,0)m $\div (+10,0)$ m lúc này cột nước chênh lệch thượng, hạ lưu công Liên Mạc $\leq 3,5$ m.

- Dùng cần cẩu đứng trên cầu hạ phai thép và rọ đá vào thượng, hạ lưu cửa cống bị kẹt có kết hợp xà lan hỗ trợ phía thượng lưu do sàn (+8,2)m đã bị ngập.

- Hoành triệt cửa van bằng bao tải đất (hoặc rọ đá hộc) phía thượng, hạ lưu hoành triệt đến cao trình (+8,2)m.

- Vận hành cống ĐTHL Liên Mạc để tiêu nước rò rỉ chảy qua cửa van bị hoành triệt và đảm bảo mực nước hạ lưu cống Liên Mạc theo yêu cầu.

c. Phương án vật tư, phương tiện (tính cho xử lý sự cố 1 cửa):

STT	Vật tư, phương tiện	Đơn vị	Khối lượng huy động
1	Đá hộc	m ³	40
2	Đất	m ³	150
3	Rọ thép	chiếc	50
4	Bao tải	chiếc	4.500
5	Máy phát điện	cái	01
6	Dây điện 2x2.5 SQ MM	m	200
7	Ô tải >10 tấn	cái	02
8	Máy xúc	cái	01
9	Cầu tự hành	cái	01
10	Xà lan	cái	01

d. Nhân lực (do Ban Chỉ huy quân sự quận Bắc Từ Liêm huy động theo kế hoạch): 100 người.

2.2.2. Sự cố thấm qua mang cống (phần tiếp giáp cống với thân đê)

a. Giả định tình huống sự cố

- Nước thấm là nước trong.
- Nước thấm là nước đục.

b. Phương án kỹ thuật

- Nước thấm là nước trong: Làm rãnh thoát nước, bắc máng cho chảy vào rãnh xây.

- Nước thấm là nước đục: Làm tầng lọc ngược tại ô có thấm, làm rãnh lọc tại đường cuối ô thấm, dẫn nước chảy vào rãnh xây. Cuối rãnh bắc máng dẫn nước ra ngoài tường chắn bê tông.

c. Phương án vật tư, phương tiện

STT	Vật tư, phương tiện	Đơn vị	Khối lượng huy động
1	Cát vàng	m ³	02
2	Sỏi	m ³	02
3	Đá dăm	m ³	02

4	Bao tải	m ³	50
5	Máy phát điện	cái	01
6	Dây điện 2x2.5 SQ MM	m	200

d. Nhân lực (do Ban Chỉ huy quân sự Quận huy động theo kế hoạch): 20 người.

2.3. Công tác tổ chức thực hiện

a. Chỉ huy: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố chỉ huy chung; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận Bắc Từ Liêm chỉ huy hiện trường; Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão (PCLB) công trình cống Liên Mạc chỉ huy kỹ thuật xử lý giờ đầu các sự cố xảy ra.

b. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCLB công trình

UBND Thành phố quyết định thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão Công trình cống Liên Mạc năm 2021. Công tác thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão công trình cống Liên Mạc giao đồng chí Nguyễn Văn Hiện – Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Liên Mạc, Phó Trưởng ban đảm nhiệm.

Các thành viên trong Ban Chỉ huy PCLB cống Liên Mạc thường xuyên theo dõi diễn biến lũ, bão của công trình. Khi sông Hồng có lũ từ báo động I trở lên các thành viên Ban chỉ huy công trình chỉ đạo, phân công lực lượng trực theo phương án để sẵn sàng thực hiện xử lý các tình huống sự cố công trình xảy ra.

c. Tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai công trình

- Công tác kiểm tra theo dõi diễn biến công trình và tuần tra canh gác:

+ Xí nghiệp Thủy lợi Liên Mạc có trách nhiệm thực hiện công tác theo dõi diễn biến thời tiết, thuỷ văn, theo dõi mực nước ngầm và diễn biến hoạt động của công trình. Các hoạt động phải được thực hiện theo đúng quy định.

+ Công tác tuần tra theo dõi phát hiện sự cố, bảo vệ công trình do lực lượng của Xí nghiệp Thủy lợi Liên Mạc đảm nhiệm trực tại công theo quy định của Công ty TNHH MTV ĐTPTTL sông Nhuệ. Khi sông Hồng có lũ từ báo động I trở lên tăng cường lực lượng công an, quân đội bảo vệ tuần tra canh gác 24/24 giờ tại công trình.

+ Công tác kiểm tra bằng thợ lặn: Khi có báo động I lần 1 cho thợ lặn kiểm tra toàn bộ công trình. Khi đo hệ thống áp lực nước ngầm thấy có hiện tượng khác thường (tăng hoặc giảm đột biến), lũ cao dài ngày thì phải cho thợ lặn kiểm tra toàn bộ hệ thống giếng lọc và nền sân công trình cùng các bộ phận khác. Thợ lặn do Công ty TNHH MTV ĐTPTTL sông Nhuệ ký hợp đồng làm nhiệm vụ kiểm tra khi có yêu cầu.

- Công tác bảo vệ công trình: Công an quận Bắc Từ Liêm thực hiện theo phương án đã lập.

- Chuẩn bị vật tư - Phương tiện cho việc xử lý sự cố.

+ Công ty TNHH MTV ĐTPTTL sông Nhuệ chuẩn bị số lượng vật tư để xử lý giờ đầu tập kết tại kho vật tư công trình.

+ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận Bắc Từ Liêm chuẩn bị vật tư, phương tiện phục vụ xử lý các tình huống xảy ra tập kết tại kho vật tư của Quận (cách công trình 500m).

d. Thông tin liên lạc

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN quận Bắc Từ Liêm giao Trung tâm bưu điện 2 đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

e. Điện ánh sáng và vận hành công trình

- Sử dụng hệ thống chiếu sáng hiện có và các bóng điện $200W \div 500W$ dự trữ trong kho, khi mất điện sẽ huy động và sử dụng máy phát điện 2,5 KW của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận Bắc Từ Liêm.

- Công ty điện lực Từ Liêm xây dựng kế hoạch duy trì nguồn điện tại công trình để phục vụ công tác phòng, chống lụt bão, vận hành công trình với sự cố khi mất điện.

(Chi tiết ở phụ lục 5).

3. Trọng điểm Công Cảm Đình

Công Cảm Đình nằm trên đê phân lũ Vân Cốc, cống có nhiệm vụ đưa nước sông Hồng vào sông Đáy với lưu lượng mùa kiệt $Q = 36,24m^3/s$, lưu lượng mùa lũ $Q = 70 m^3/s$. Tim cống cách vai phải cống phân lũ Vân Cốc 240m về phía thượng lưu sông Hồng thuộc địa phận xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

3.1. Thông số kỹ thuật và hiện trạng công trình (Chi tiết ở phụ lục 6)

3.2. Đánh giá chung

- Công Cảm Đình đảm bảo sẵn sàng vận hành khi có Lệnh.

- Hiện tượng mạnh đùn, sủi cống Cảm Đình: Hiện nay việc thi công xử lý triệt để đã hoàn thành, tuy nhiên công trình chưa được bàn giao và chưa tham gia chống lũ do vậy vẫn cần có phương án bảo vệ công trình để chủ động ứng phó với các tình huống bất lợi xảy ra trong mùa mưa, bão năm 2021.

3.3. Một số sự cố có thể xảy ra

- Khi mực nước lũ sông Hồng lên cao có thể xảy ra thấm lậu 2 bên mang cống phía hạ lưu (Giao Ban Quản lý và Dịch vụ Thủ lợi xây dựng).

- Kẹt 01 cửa cống lấy nước tầng 2 (cửa vào) (Giao Ban Quản lý và Dịch vụ Thủ lợi xây dựng).

- Trường hợp bất lợi nhất khi chênh lệch mực nước thượng hạ lưu cống lớn, xuất hiện dòng thấm lớn tạo xói ngầm và lỗ phun hạ lưu cống; có thể dẫn đến mất an toàn cho cống và khả năng chống lũ của tuyến đê.

3.4. Biện pháp xử lý

a. Biện pháp xử lý tổng thể

Khi phát hiện sự cố báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Phúc Thọ để bố trí chuẩn bị lực lượng xung kích và vật tư, phương tiện của địa phương, thực hiện xử lú như sau:

- Đắp đập phía thượng lưu cách công 100 m sau đó làm giảm áp lực thám hạ lưu.

- Hoành triệt cống.

- Làm tầng lọc ngược tại vị trí lỗ phut để giữ lại những hạt bùn, cát đùn ra.

b. Trình tự xử lý

- Đổ đá hộc và rái bạt chống thám để chặn dòng phía thượng lưu cách công 100m.

- Đóng cống Cẩm Đình và bơm cạn nước trong phạm vi trước công 100m để hạ thấp mực nước thượng lưu làm giảm áp lực thám.

- Hoành triệt cống: Đắp đập đất phía sau đập đá hộc làm giảm áp lực thám hạ lưu đến cao trình +12.00 m; chiều rộng mặt đập $B=3,0$ m; $m=1/3$, đảm bảo chống lũ mức báo động I.

- Xác định vị trí, số lượng lỗ phut phía hạ lưu; Làm tầng lọc ngược tại vị trí lỗ phut để giữ lại những hạt bùn, cát đùn ra.

- Lặn để trải tấm vải lọc (3 lớp) tại vị trí đã xác định; Cố định bằng đá rôi và bao tải cát; đánh dấu các vị trí giới hạn của tấm vải lọc bằng 4 phao nổi; lắp ghép 2 phao bằng hệ thống xà gồ, ván gỗ; đặt rọ trên phao thi công rồi xếp đá đầm bảo kích cỡ rọ; dùng nhân lực kéo và điều chỉnh phao vào vị trí đã định vị sau đó đánh chìm rọ.

- c. Thời gian xử lý: Khi phát hiện sự cố phải xử lý xong trong 40 giờ.

d. Nhân lực, vật tư, phương tiện

TT	Vật tư, phương tiện	Đơn vị	Khối lượng huy động
1	Rọ thép	chiếc	50
2	Đá hộc	m ³	4.500
3	Đất đắp	m ³	7.500
4	Vải lọc	m ²	500
5	Bạt	m ²	500
6	Cát	m ³	50
7	Bao tải	chiếc	200
8	Thùng phi làm phao	cái	10
9	Dây điện	m	500
10	Bóng đèn	cái	20
11	Máy phát điện	cái	01

12	Dây thép các loại	kg	20
13	Xà gồ, ván gỗ	m ³	01
14	Đèn ắc quy	cái	10
15	Ô tô >5 tấn	cái	40
16	Máy xúc	cái	10
17	Máy bơm nước 120CV	cái	10
18	Xuồng máy	cái	01

- Nhân lực (lực lượng xung kích của xã Xuân Đình): 100 người.

d. Phương án chỉ huy: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố chỉ huy chung; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phúc Thọ chỉ huy hiện trường; Ban Quản lý và Dịch vụ thủy lợi chỉ huy kỹ thuật xử lý giờ đầu các sự cố xảy ra.

e. Y tế, hậu cần:

- Y tế: Xe cứu thương 1 xe + thuốc do Trung tâm y tế huyện Phúc Thọ huy động.

- Hậu cần: Các xã, đơn vị tổ chức hậu cần tại chỗ phục vụ cho nhân lực của đơn vị, xã mình.

Ngoài ra, cần sẵn sàng Phương án tán người và tài sản, đảm bảo an toàn cho nhân dân của 11 xã (nằm trong phạm vi lòng hồ Vân Cốc) thuộc 02 huyện Phúc Thọ và Đan Phượng trong trường hợp khẩn cấp.

(Chi tiết ở phụ lục 7).

4. Trọng điểm khu vực đê, kè, công thuộc địa bàn xã Tân Hưng, xã Bắc Phú tương ứng K22+500 đến K26+000 đê hữu Cầu, huyện Sóc Sơn

4.1. Đánh giá

Khu vực đê, kè, công thuộc địa bàn xã Tân Hưng, xã Bắc Phú tương ứng K22+500 đến K26+000 đê hữu Cầu, huyện Sóc Sơn đảm bảo khả năng chống lũ với mực nước thiết kế. Tuy nhiên cần tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra canh gác phát hiện sớm các sự cố để xử lý.

4.2. Một số sự cố có thể xảy ra

- Xuất hiện mạch sủi ở hạ lưu đê (Giao Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sóc Sơn xây dựng và phê duyệt).

- Mạch sủi ở giếng nước ăn nhà dân (Giao Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sóc Sơn xây dựng và phê duyệt).

- Xử lý các sự cố về công (Giao Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sóc Sơn xây dựng và phê duyệt).

- Trần mặt đê do sóng (Giao Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sóc Sơn xây dựng và phê duyệt).

- Xuất hiện bãi sủi ở hạ lưu đê.

- Sạt lở kè và mái đê thượng lưu.

4.3. Biện pháp xử lý

* Xử lý bãi sủi ở hạ lưu đê

a. Vị trí

Bãi sủi có thể xảy ra ở một số ao, hồ, ruộng trũng ở gần chân đê từ K24+000-K24+500 (diện tích bãi từ 50m² đến 200m², chiều cao bờ quây 1,5 m).

b. Mục đích, yêu cầu:

- Giảm được áp lực thấm nước.
- Nước thoát ra dễ dàng.
- Đất, cát trong thân đê, nền đê không được xói trôi ra ngoài.
- Theo dõi trong quá trình xử lý, tránh làm tắc lớp lọc.

c. Phương án xử lý

Kiểm tra xác định vị trí kích thước từng lỗ sủi và đánh dấu, cắm cù khoanh vùng lỗ sủi tập trung, lấy rơm ra rái đều lên tấm phên dày 10-15cm (phên rơm), dùng thanh tre làm nẹp buộc chặt vào tấm phên thành tấm phên rơm rá, sau đó trải đều lên bãi sủi phần rơm rá xuông dưới tiếp theo là lớp bao tải cát khô, lớp bao tải sỏi, lớp bao tải đá dăm. Trường hợp bãi sủi trên nền ít bùn, lớp bùn mỏng dưới 10cm, bỏ trực tiếp bao tải cát dùng như trên mà không cần lót tấm phên rơm rá xuông dưới.

d. Phương án vật tư, phương tiện, nhân lực

STT	Vật tư, phương tiện	Đơn vị	Số lượng huy động
1	Đất dự trữ	m ³	120
2	Sỏi	m ³	50
3	Cát vàng	m ³	20
4	Bao tải loại 50kg	chiếc	300
5	Dây thép buộc 3 ly	kg	10
6	Cọc tre L= 2.5m/cọc	cái	120
7	Phên lứa	cái	60
8	Rơm khô	kg	20
9	Bạt chắn sóng	m ³	60
10	Dây điện	m	200
11	Đèn pha	chiếc	02
12	Máy phát điện	cái	01
13	Ô tô tải 5T	cái	02
14	Máy xúc	cái	01

- Nhân lực (huy động lực lượng xung kích tập trung và lực lượng quân đội hiệp đồng): 165 người, trong đó:

- + Lực lượng xử lý sự cố: 150 người.
- + Phục vụ ánh sáng và an toàn lao động: 5 người.
- + Phục vụ hậu cần tại chỗ: 10 người.

* Tình huống 2: Xử lý sạt lở kè và mái đê thượng lưu.

a. Vị trí sạt lở: Mái kè và mái đê thượng lưu tại K22+400-K23+200, K24+000-K25+000 đê hữu Cầu thôn Ngô Đạo, Cẩm Hà, xã Tân Hưng; phía thượng lưu đê là kè Cẩm Hà chạy sát chân đê, mái đê, mái kè dốc đứng (chiều dài sạt 30m).

b. Nguyên nhân

Mực nước sông dâng cao (trên BDII), thời gian ngâm nước lâu ngày kết hợp mưa lũ với tần xuất và lưu lượng lớn kèm theo sóng leo, dòng chảy chính thúc vào kè, khoét sâu chân kè (hoặc bờ sông) có thể bị sạt lở từng mảng lớn; khi có BDII trở lên, nguy cơ đê bị sạt lở nghiêm trọng. Yêu cầu xử lý khẩn trương chủ động cụ thể như sau:

+ Làm giảm vận tốc, phân tán áp lực dòng chảy nhất là ở phần sát bờ (thả các bó cành cây kết thành từng búi hoặc tre cây kết thành từng mảng để ngoài phần bờ kè).

+ Thả đá dời và rọ đá hộ chân kè (nếu bị sạt, sụt, xói công trình hoặc bờ).

+ Khi nước rút tổ chức xử lý đắp bao tải đất hoàn trả mái đê, mái kè.

c. Biện pháp xử lý

- Trước khi nước lên bố trí nhân lực cắm cù trên đỉnh, cơ, chân kè để tiện quan sát và theo dõi.

- Phân luồng giao thông, ngăn cấm các phương tiện giao thông đi trên đê khu vực xảy ra sự cố.

- Kết hợp cơ giới và thủ công để thả đá hộ chân kè.

- Tính toán độ trôi, xác định vị trí thả đá, phạm vi thả đá.

- Thả đá dời tạo mái M=2 từ đáy hồ xói đến cao trình +2,5 giữ ổn định chân kè, tạo cơ chân kè tại +2,5.

- Sau khi nước rút đắp bao tải đất từ cao trình +2,5 đến +6,0 để hoàn thiện mái đê, đắp quá ra mỗi bên 10m.

- Yêu cầu kỹ thuật sau khi xử lý xong giữ được mái kè ổn định không gây sạt trượt nguy hiểm cho đê.

* Nếu hiện tượng sạt lở vẫn phát triển và có diễn biến xấu, nước sông tiếp tục lên cao trên mức BDIII và xuất hiện hiện tượng mới, lún sạt mặt đê, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của đê thì phải xử lý tích cực bằng biện pháp đắp áp trúc mái đê phẳng đồng, phạm vi áp trúc khoảng 300-500 m, dùng ô tô vận chuyển từ các bãi đất dự trữ tập kết và đổ xuống chân đê hạ lưu khu vực cần xử lý; phần phía dưới khi đắp áp trúc có thể sử dụng máy đầm phần sát mặt đê thì đầm nền bằng thủ công để đảm bảo an toàn cho đê.

Trong trường hợp khẩn cấp, uy hiếp trực tiếp an toàn đê, các phương án xử lý không hiệu quả, song song với các phương án nêu trên, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sóc Sơn báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố

quyết định đánh đắm các phương tiện như xà lan, tàu... vào chỗ sạt lở chống vỡ đê.

Yêu cầu kỹ thuật: Sau khi xử lý xong giữ được ổn định thân đê, không gây sạt trượt nguy hiểm cho đê.

d. Phương án vật tư, phương tiện, nhân lực

STT	Vật tư, phương tiện	Đơn vị	Vật tư huy động
1	Đá hộc	m ³	80
2	Rọ thép	chiếc	80
3	Loa pin	chiếc	02
4	Máy phát điện	cái	01
5	Dây điện	m	200
6	Đèn pha	chiếc	02
7	Ô tô tải 5T	cái	04
8	Máy xúc	cái	01
9	Xà lan	cái	02
10	Máy ủi	cái	02
11	Máy đầm	cái	02

- Nhân lực (huy động lực lượng xung kích tập trung và lực lượng quân đội hiệp đồng): 250 người, trong đó:

- + Lực lượng xử lý sự cố: 230 người.
- + Lực lượng hậu cần: 10 người
- + Phục vụ ánh sáng và an toàn lao động: 10 người

e. Phương án chỉ huy

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố: Chỉ huy chung.
- Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sóc Sơn ra lệnh huy động phương tiện, nhân lực và vật tư do huyện, xã quản lý, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố hỗ trợ.
 - Phó Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sóc Sơn trực tiếp chỉ đạo xử lý, chỉ huy điều hành chung.
 - Hạt quản lý đê Sóc Sơn phụ trách hướng dẫn kỹ thuật xử lý.
 - Thủ trưởng các đơn vị quân đội được huy động đến hiện trường chịu trách nhiệm đôn đốc lực lượng của đơn vị làm các công việc được giao thi công, hậu cần cho đơn vị và đảm bảo an toàn lao động.

(Chi tiết xem Phụ lục 8)

4. Xây dựng phương án bảo vệ các vị trí xung yếu

Giao cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án bảo vệ các vị trí xung yếu.

Trên cơ sở các sự cố dự kiến có thể xảy ra, xây dựng phương án kỹ thuật xử lý với mục tiêu bảo đảm an toàn đê điều trong mùa mưa lũ bão năm 2021. Từ

phương án kỹ thuật đã lựa chọn để xử lý các tình huống, cần tính toán xác định cụ thể khối lượng và chủng loại vật tư, phương tiện, phương án vận chuyển vật tư, thiết bị, nhân lực, cán bộ kỹ thuật, chỉ huy tương ứng cho từng phương án.

Đồng thời cần sớm tập kết vật tư, phương tiện, đưa lực lượng tuần tra canh gác lên đê theo đúng qui định, phân công cán bộ chỉ huy của địa phương đảm nhận từng đoạn đê theo phương án đã duyệt của địa phương, phát hiện sớm mọi ẩn hoạ và sự cố về đê điều, báo cáo và xử lý kịp thời đạt hiệu quả cao, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

Phân công và quy định cụ thể về trách nhiệm và sự phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng và cá nhân tham gia thực hiện phương án.

Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

5. Phương án hộ đê toàn tuyến

Ngoài các trọng điểm và các điểm xung yếu đã nêu trên, trên các tuyến đê vẫn không thể đánh giá hết các tồn tại và ẩn hoạ trong thân đê, nhất là các tuyến đê phân lũ trước đây nhiều năm nay không phải thử thách với lũ và các tuyến đê cấp IV, cấp V, đê chưa phân cấp.

a. Giả định tình huống: Xuất hiện đồng thời nhiều sự cố trên toàn tuyến đê trên địa bàn (lũ lớn chưa vượt tầm suât thiết kế).

b. Xác định một số sự cố có thể xảy ra:

Theo “Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước lũ năm 2021 - Thành phố Hà Nội”, các tuyến đê từ cấp I đến cấp III trên địa bàn Thành phố đủ cao trình, điều kiện chống được lũ thiết kế. Tuy nhiên, khi mực nước sông dâng cao, có thể xuất hiện đồng thời nhiều sự cố trên toàn tuyến đê trên địa bàn như:

- Mạch đùn, mạch sủi, thâm lậu nước đục mang theo bùn cát ở phía hạ lưu đê do địa chất nền đê xấu, thân đê nhỏ, mặt cắt hình học không đảm bảo chống lũ;
- Sạt trượt, xói lở mái đê, mái kè ngoài các vị trí đã dự kiến;
- Cửa cổng bị kẽnh, thủng, gãy phai cổng, thâm lậu nước đục qua mang cổng,...

c. Giải pháp xử lý

Ngoài các phương án trọng điểm và vị trí xung yếu đã nêu, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các quận, huyện, thị xã đều đã bố trí các phương án hộ đê toàn tuyến đê phòng các tình huống bất trắc xảy ra, đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống sự cố đột ngột xuất hiện ngoài dự kiến trên các tuyến đê.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận, huyện, thị xã phân công và quy định cụ thể về trách nhiệm và sự phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng và các cá nhân tham gia thực hiện phương án hộ đê các tuyến đê thuộc quận, huyện, thị xã quản lý và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN

Thành phố lên phương án hỗ trợ nhân lực, vật tư, phương tiện, hậu cần trong trường hợp cần thiết. Cụ thể:

- Chỉ huy tại chỗ: Thực hiện theo phân công tại Mục II, Phần hai: Tổ chức và phân cấp chỉ huy xử lý các tình huống.

- Nhân lực tại chỗ: Gồm lực lượng của địa phương và lực lượng các đơn vị quân đội trên địa bàn hiệp đồng với UBND quận, huyện, thị xã (38.083 người), cụ thể:

+ Lực lượng Tuần tra canh gác điểm trên đê:

$$364 \text{ điểm canh đê} \times 06 \text{ người/điểm} = 2.184 \text{ người.}$$

+ Lực lượng xung kích tại chỗ cấp xã:

$$221 \text{ xã ven đê} \times 98 \text{ người/1đại đội} = 21.658 \text{ người.}$$

+ Lực lượng xung kích tập trung:

$$30 \text{ quận, huyện, thị xã} \times 98 \text{ người/1đại đội} = 2.940 \text{ người.}$$

+ Lực lượng đơn vị quân đội trên địa bàn: 11.301 người

- Vật tư, phương tiện tại chỗ:

Vật tư, phương tiện phục vụ cho phương án hộ đê toàn tuyến được Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố bố trí tại các kho vật tư của các Hạt quản lý đê trên toàn địa bàn Thành phố (Chi tiết tại Phần hai: Phương án vật tư, phương tiện, nhân lực và tổ chức thực hiện).

Ngoài ra, tại các địa phương đều xây dựng các phương án, bố trí vật tư, phương tiện phục vụ hộ đê toàn tuyến trên địa bàn quản lý.

- Hậu cần tại chỗ:

Công tác hậu cần tại chỗ được xác định là một trong các khâu quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai, các địa phương đã chú trọng xây dựng phương án hậu cần, dự trữ lương thực, thuốc men,... trực tiếp phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, Sở Công thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã hoàn thành việc dự trữ hàng hoá phục vụ công tác cứu trợ, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân trong vùng bị thiên tai trên toàn địa bàn Thành phố.

6. Phương án ứng phó lũ vượt tần suất thiết kế

Để bảo vệ an toàn cho Thủ đô trong trường hợp xuất hiện lũ vượt tần suất thiết kế và dự báo sẽ vượt cao trình đỉnh đê 0,5m, đe dọa xảy ra sự cố nghiêm trọng đối với hệ thống đê điều nội thành Hà Nội, ngoài các trọng điểm và các điểm xung yếu đã nêu trên, trên các tuyến đê vẫn không thể đánh giá hết các tồn tại và ẩn họa trong thân đê, nhất là các vị trí vỡ đê cũ, các tuyến đê phân lũ trước đây nhiều năm nay không được thử thách với lũ và các tuyến đê cấp IV, cấp V, đê chưa phân cấp.

6.1. Xác định các tình huống xảy ra

a. Lũ vượt cao trình đê

Lũ trên triền sông Đà, Hồng, sông Đuống đang ở mức thiết kế và dự báo có khả năng vượt cao trình đê đỉnh đê tại các đoạn đê thấp hơn (MNTK+0,5m) – (Kịch bản 2).

Theo Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và Quy hoạch đê điều hệ thống Sông Hồng, sông Thái Bình: “*Đối với hệ thống đê điều tại Hà Nội: Đoạn đê Hữu Hồng bảo vệ khu đô thị trung tâm (trong phạm vi đường vành đai IV) đảm bảo an toàn với mức nước lũ thiết kế trên Sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội là 13,4 m, tương ứng với lưu lượng lũ thiết kế tại trạm thủy văn Hà Nội là 20.000 m³/s; Đối với các tuyến đê khác đảm bảo an toàn với mức nước lũ thiết kế trên Sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội là 13,1m, tương ứng với lưu lượng lũ thiết kế tại trạm thủy văn Hà Nội là 17.800m³/s*”.

- Cao trình mực nước thiết kế trên các tuyến sông được quy định, cụ thể:

+ Đối với đê Hữu sông Đà:

(+21,09) m tại Khánh Thượng; (+20,24) m tại Lương Phú.

(+19,66) m tại Trạm thủy văn Sơn Đà, tương ứng K5+500 đê Hữu Đà.

(+18,82) m tại Trạm thủy văn Trung Hà, tương ứng K0 đê Hữu Hồng.

+ Đối với đê sông Hồng:

(+16,00) m tại Trạm thủy văn Sơn Tây, tương ứng K31+600 đê Hữu Hồng (đối diện là K16+000 đê Tả Hồng).

(+14,25) m tại Công Liên Mạc, tương ứng K53+400 đê Hữu Hồng.

(+13,40) m tại Trạm thủy văn Long Biên, tương ứng K66+400 đê Tả Hồng.

(+10,85) m tại Trạm thủy văn An Cảnh, tương ứng K96+800 đê Hữu Hồng.

(+10,20) m tại kè Quang Lãng, tương ứng K116+700 đê Hữu Hồng.

+ Đối với đê Sông Đuống:

(+12,64) m tại Trạm thủy văn Thượng Cát, tương ứng K1+995 đê Hữu Đuống.

(+11,76) m tại Cầu Phù Đổng, tương ứng K11+000 đê Hữu Đuống.

- Trên cơ sở “Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước lũ năm 2021 - Thành phố Hà Nội”, đánh giá khả năng chống lũ của các tuyến đê như sau:

+ Đê sông Đà: Toàn tuyến Hữu Đà cao trình đê hiện tại đều cao hơn cao trình mực nước thiết kế đê (cao trình hiện trạng/cao trình thiết kế), cụ thể:

Cao trình đê đầu tuyến K0+000: 21,25/20,13

Cao trình đê giữa tuyến K5+100: 21,19/19,73

Cao trình đê cuối tuyến K9+700: 20,63/19,33

Nếu mực nước vượt mực nước thiết kế 0,5 m cao trình đỉnh đê vẫn cao hơn, không có nguy cơ tràn trên hệ thống đê Hữu Đà.

+ Đê Hữu Hồng: Hiện tại đê Hữu Hồng có cao trình đỉnh đê đều cao hơn cao trình mực nước thiết kế đê (cao trình hiện trạng/cao trình thiết kế), cụ thể:

Tại K0+000 (Trung Hà):	21,15/19,00
Tại K6+680 (Cô Đô):	20,79/18,60
Tại K31+600 (Cống TB Phù Sa):	17,75/16,30
Tại K46+100 (Cống TB Đan Hoài):	16,27/15,10
Tại K65+210 (Cầu Long Biên):	14,80/13,40
Tại K88+100 (Cống TB Hồng Vân):	12,68/11,50
Tại K96+800 (Kè An Cảnh):	11,85/10,85
Tại K117+389 (Kè Quang Lãng):	10,60/10,20

+ Đê Tả Hồng: Toàn tuyến đỉnh đê cao trình từ 13,86m đến 17,84m đủ cao trình chống lũ với mực nước thiết kế.

Nếu mực nước vượt mực nước thiết kế 0,5 m cao trình đỉnh đê vẫn cao hơn, không có nguy cơ tràn trên hệ thống đê Tả Hồng.

+ Đê Tả Đuống: Toàn tuyến đê cao trình từ 12,90 m đến 15,60 m đủ cao trình chống lũ với mực nước thiết kế.

Nếu mực nước vượt mực nước thiết kế 0,5 m cao trình đỉnh đê vẫn cao hơn, không có nguy cơ tràn trên hệ thống đê Tả Đuống.

+ Đê Hữu Đuống: Toàn tuyến đỉnh đê cao trình từ 12,40 m đến 14,50 m đủ cao trình chống lũ với mực nước thiết kế.

Nếu mực nước vượt mực nước thiết kế 0,5 m cao trình đỉnh đê vẫn cao hơn, không có nguy cơ tràn trên hệ thống đê Hữu Đuống.

b. Xuất hiện đồng thời nhiều sự cố trên toàn tuyến đê trên địa bàn (ở các trọng điểm, vị trí xung yếu và vị trí mới)

- Khi lũ ở mức thiết kế có thể xuất hiện đồng thời nhiều sự cố trên toàn tuyến đê (gồm 04 trọng điểm cấp Thành phố và 12 vị trí xung yếu cấp huyện) trên địa bàn như:

+ Mạch đùn, mạch sủi, thấm lậu nước đục mang theo bùn cát ở phía hạ lưu đê do địa chất nền đê xấu, thân đê nhỏ, mặt cắt hình học không đảm bảo chống lũ.

+ Sạt trượt, xói lở mái đê, mái kè ngoài các vị trí đã dự kiến.

+ Cửa cống bị kẽnh, thủng, gãy phai cống, thấm lậu nước đục qua mang cống,...

+ Nguy cơ tràn tại một số vị trí đê thấp do mực nước lên cao.

- Ngoài ra khi dự báo lũ vượt tàn suất thiết kế còn có thể xảy ra thêm các sự cố tại các vị trí sau:

+ Đê Hữu Hồng (Sen Chiểu).

+ Các vị trí vỡ đê cũ.

+ Tuyến đê phân lũ chưa qua thử thách.

+ Các cống yếu, chưa qua thử thách.

6.2. Giải pháp xử lý

a. Phương án chỉ huy: UBND Thành phố, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố chỉ đạo chung.

b. Ngập lụt khu vực bãi sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ:

- Khi mực nước sông Hồng lên cao xấp xỉ báo động III tại Long Biên, UBND Thành phố, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố chỉ đạo các quận, huyện: Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm triển khai phương án sơ tán, cứu trợ, đảm bảo đời sống nhân dân thuộc 64 khu dân cư, diện tích các khu 3.031ha với dân số 339.402 người vào khu vực an toàn phía đồng theo phương án đã xây dựng.

c. Vận hành cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy chuyển lũ từ sông Hồng vào sông Đáy theo quy trình phê duyệt tại Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội; xây dựng Phương án di dân, cứu trợ, đảm bảo đời sống nhân dân vùng bụng chứa Vân Cốc, khu vực bãi sông Đáy, lưu vực sông Tích, sông Bùi, sông Mỹ Hà khi tiến hành chuyển lũ.

* Phương án sơ tán dân

- Phát lệnh sơ tán và chỉ huy công tác sơ tán: Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.

- Quy định hiệu lệnh sơ tán:

+ Đọc quyết định sơ tán dân của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên loa phóng thanh.

+ Xe cứu hộ kéo còi ốc hú liên hồi.

+ Kèng đánh 2 tiếng một liên hồi.

- Quan điểm chỉ đạo: Công tác ứng cứu, sơ tán dân phải thực hiện khẩn trương, nhanh chóng và kịp thời để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.

- Thứ tự ưu tiên các đối tượng sơ tán:

+ Triển khai chậm nhất từ 3 - 5 giờ phải di chuyển hết số người thuộc đối tượng phải sơ tán ra (kể từ khi nhận được lệnh của cấp trên). Ưu tiên sơ tán người tại: Bệnh viện, trường học, khu dân cư, cơ sở an ninh/quốc phòng, cơ sở kinh tế,... Xe ô tô cứu hộ ưu tiên các thôn, bản ở gần sông và khu vực có nguy cơ ngập trước. Đặc biệt quan tâm tới người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai là những đối tượng dễ chịu tổn thương nhất. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã quyết định tổ chức cưỡng chế sơ tán trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy, hướng dẫn sơ tán phòng, tránh thiên tai vì mục đích an toàn cho người.

+ Trong trường hợp khẩn cấp cần di dời nhân dân với số lượng lớn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố, UBND Thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo TW về Phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ phương tiện, nhân lực hỗ trợ di dời.

d. Xuất hiện đồng thời nhiều sự cố trên toàn tuyến đê

Ngoài các phương án trọng điểm và vị trí xung yếu đã nêu, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các quận, huyện, thị xã đều đã bố trí các phương án hộ đê toàn tuyến đê phòng các tình huống bất trắc xảy ra, đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý kịp thời các sự cố đột ngột xuất hiện ngoài dự kiến trên các tuyến đê.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận, huyện, thị xã phân công và quy định cụ thể về trách nhiệm và sự phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng và các cá nhân tham gia thực hiện phương án hộ đê các tuyến đê thuộc quận, huyện, thị xã quản lý và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. Ban chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố lên phương án hỗ trợ nhân lực, vật tư, phương tiện, hậu cần trong trường hợp cần thiết. Cụ thể:

- Chỉ huy tại chỗ: Thực hiện theo phân công tại Mục II, Phần hai: Tổ chức và phân cấp chỉ huy xử lý các tình huống.

- Nhân lực tại chỗ:

Lực lượng huy động từ các sở, ngành, đơn vị Thành phố đến quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn tham gia công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả khi có tình huống thiên tai xảy ra đảm bảo khoảng trên 200.000 người. Trong đó, bao gồm lực lượng các sở, ngành, dân quân tự vệ, lực lượng xung kích, tình nguyện viên, các đơn vị đoàn thể, doanh nghiệp huy động tại các xã, phường, thị trấn và các lực lượng khác; lực lượng của các đơn vị quân đội trên địa bàn hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (51 đơn vị) khoảng 11.301 người, 326 phương tiện các loại. Tùy theo tình hình diễn biến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố quyết định việc điều động và phân công, bố trí lực lượng để chi viện cho các địa phương theo yêu cầu.

- Vật tư, phương tiện tại chỗ:

Vật tư, phương tiện phục vụ cho phương án hộ đê toàn tuyến được Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố bố trí tại các kho vật tư của các Hạt quản lý.

đê trên toàn địa bàn Thành phố. Ngoài ra, UBND quận, huyện, thị xã chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, trang thiết bị trên các điểm canh đê theo quy định và kho vật tư của cấp huyện, cấp xã phục vụ hộ đê toàn tuyến trên địa bàn quản lý. Với nhân lực, vật tư, phương tiện huy động như sau:

- + Đá hộc: 9.820 m³
- + Rọ thép: 6.875 chiếc
- + Cát vàng: 535 m³
- + Đất: 13.210 m m³
- + Đá dăm, sỏi: 480 m³
- + Bao tải: 240.700 chiếc
- + Ô tô tải: 121 cái
- + Máy xúc, máy ủi: 34 cái
- + Phát điện: 13 cái
- + Xà lan: 19 cái
- + Thuyền: 12 cái

- **Hậu cần tại chỗ:**

Thực hiện Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân thành phố Hà Nội năm 2021 (Phê duyệt tại Quyết định phê duyệt số/QĐ-UBND ngày .../2021 của UBND Thành phố), giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn tham gia dự trữ hàng cứu trợ khẩn cấp; thực hiện dự trữ hàng cứu trợ bao gồm: mỳ ăn liền, cháo ăn liền, cơm khô, lương khô, nước uống, nến thắp, thực phẩm chế biến, gạo ăn dự kiến cho khoảng 250.000 người, trong thời gian 7 ngày với định mức:

- + Đồ ăn liền: 3 gói/người/ngày
- + Nước uống: 2 lít/người/ngày
- + Nến thắp sáng: 1 cây/người.
- + Thực phẩm chế biến: 1 hộp hoặc gói/người/ngày.
- + Sữa uống (hộp giấy): 1 hộp/người/ngày.
- + Gạo ăn 0,3kg/người/ngày (số lượng khoảng 50.000 người)

6.3. Nhận xét

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại các địa phương và nhu cầu huy động vật tư, phương tiện, nhân lực, nhu yếu phẩm... thành phố Hà Nội đảm bảo khả năng huy động nguồn lực ứng phó với các sự cố có thể xảy ra, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập và các công trình phòng, chống thiên tai.

- Nhưng năm gần đây do quy trình điều tiết hồ và diễn biến thiên tai, mực nước sông Hồng luôn ở mức thấp (dưới báo động I), được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, UBND Thành phố hệ thống đê điều thành phố Hà Nội đã và đang được đầu tư xây dựng, củng cố và hoàn thiện, đảm bảo cao trình chống lũ thiết kế. Hàng năm, UBND Thành phố, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã hoàn thành việc rà soát, xây dựng và phê duyệt phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt chú

trọng phuong án hộ đê, bảo vệ trọng điểm, điểm xung yếu trên địa bàn các quận, huyện, thị xã có đê.

- Trong 02 năm 2017, 2018 lưu vực sông Tích, sông Bùi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, kết hợp với lũ rừng ngang từ tỉnh Hòa Bình đổ về làm mực nước sông Bùi, sông Tích, sông Mỹ Hà lên rất nhanh, gây ngập úng diện rộng, chính quyền các địa phương đã phải huy động lực lượng tổ chức sơ tán nhân dân đến nơi an toàn, nhiều đoạn đê điều, công trình thủy lợi, hạ tầng nông thôn bị hư hỏng, đồi sông, sinh hoạt của nhân dân một số xã thuộc các huyện: Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai gặp nhiều khó khăn. Để chủ động phòng chống lũ lớn sông Bùi, sông Tích, việc xây dựng phuong án phòng, chống lũ khu vực sông Bùi, sông Tích là hết sức cần thiết và cấp bách.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LŨ RỪNG NGANG, LŨ QUÉT VÀ MỘT SỐ THIÊN TAI KHÁC NHƯ: GIÔNG LỐC, SÂM SÉT, CÂY ĐỒ

1. Xác định những khu vực có khả năng xảy ra lũ quét, lũ rừng ngang

Lũ rừng ngang và lũ dồn, lũ quét có khả năng xảy ra ở khu vực ven núi Huyện Mỹ Đức (các xã An Phú, Hợp Thành), vùng hữu Bùi thuộc huyện Chương Mỹ (tập trung ở các xã Thủ Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Trần Phú, Mỹ Lương, Đồng Lạc và thị trấn Xuân Mai) và các xã miền núi thuộc huyện Ba Vì (Khánh Thượng, Minh Quang, Ba Vì, Ba Trại, Tân Lĩnh, Vân Hoà, Yên Bài).

2. Dấu hiệu cảnh báo và công tác ứng phó với lũ quét, lũ rừng ngang

a. Những dấu hiệu cảnh báo khả năng xuất hiện lũ quét, lũ rừng ngang

Tại những vùng (hoặc lưu vực vùng) được xác định có khả năng xảy ra lũ quét, lũ rừng ngang xuất hiện mưa tập trung với cường độ mưa lớn từ 100 mm trở lên, trong vòng 10 giờ hoặc ngắn hơn sẽ xảy ra khả năng xuất hiện lũ quét, lũ rừng ngang. Trong mùa mưa bão cần chú ý theo dõi chặt chẽ các dự báo khí tượng thủy văn, sự chỉ đạo của các cấp để có phuong án đề phòng. Tuy vậy, trong thực tế đã xảy ra những trận mưa lớn gây lũ quét, lũ rừng ngang mà không được dự báo trước. Do đó tại những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ rừng ngang cần tuyên truyền cho nhân dân ngay từ đầu mùa mưa bão những kiến thức cần thiết để cảnh giác, sẵn sàng đối phó và khẩn trương sơ tán dân và tài sản khi xuất hiện mưa tập trung với cường độ lớn trong thời gian ngắn.

b. Công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, luôn theo dõi tin dự báo thời tiết, triển khai nhanh các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp để mọi người biết, có nhận thức đúng đắn và tham gia thực hiện phòng, chống thiên tai kịp thời.

- Các cơ quan đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và biện pháp để ứng phó với các tình huống bão, mưa đá, gió lốc, lũ quét xảy ra, đảm bảo có tính khả thi cao. Tránh tư tưởng chủ quan, ý lại cắp trên, đặc biệt là bảo vệ người và các công trình giao thông, thủy lợi, điện, kho tàng, nhà cửa. Xây dựng quy chế về

thông tin nắm tình hình ở các xã, thôn, xóm báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp. Rà soát nắm chắc số liệu cụ thể có kế hoạch giúp đỡ gia đình già yếu, tàn tật, neo đơn, gia đình thương binh, liệt sỹ...

- Chuẩn bị sẵn sàng về y tế, lương thực, thực phẩm dự trữ và một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho việc cấp cứu, hỗ trợ khi xảy ra lũ quét, lũ rừng ngang. Nhiệm vụ này giao cho các tiểu ban giúp việc Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện tham mưu đề xuất.

- Khi có mưa lớn xảy ra, UBND cấp huyện chỉ đạo nhân dân vùng ven sông, ven suối khẩn trương sơ tán người, tài sản lên vị trí cao, an toàn theo phương án phòng chống lụt bão đã được phê duyệt của UBND cấp huyện. Khi xảy ra lũ quét, phải được phát hiện sớm và khẩn trương triển khai việc tìm kiếm cứu nạn để cứu nhân dân và tài sản ra khỏi vùng lũ. Thời gian xảy ra lũ quét, lũ rừng ngang bất ngờ, nhanh và thường kèm theo lở đất. Vì vậy việc phòng tránh và triển khai khắc phục hậu quả của lũ quét cần phải hết sức khẩn trương.

- Giữ vững thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ; thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, chính xác để kịp thời xử lý.

- Thực hiện khắc phục kịp thời sau thiên tai xảy ra, chú trọng các đối tượng chính sách; vệ sinh môi trường... đảm bảo khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân.

3. Phương án ứng phó lũ lớn khu vực sông Bùi, sông Tích

Khu vực sông Tích, sông Bùi là khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lũ. Trong quá khứ đã có nhiều trận lũ lịch sử xảy ra như năm 1971, 1985, 2008 và gần đây nhất là lũ các năm 2017, 2018. Hai năm liên tiếp (năm 2017, 2018) xuất hiện lũ lớn trên sông Bùi và vượt lũ lịch sử: Năm 2008 (7,41 m), năm 2017 (7,14 m), năm 2018 (7,51 m); gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất và đời sống của nhân dân của người dân trong khu vực hữu Tích và hữu Bùi; làm tràn vỡ đê, ngập lụt dài ngày diện rộng, đe dọa tràn vỡ đê Tả Tích, Tả Bùi.

3.1. Nhận định cao trình chống lũ của các tuyến đê khi mực nước tại Yêu Duyệt Z=7,5 m

- Đê Tả Tích vẫn đảm bảo chống lũ.

- Đê Hữu Bùi đoạn trạm bơm Nhân Lý bị tràn, đê Bùi 2 tràn, khu vực Hữu Bùi gồm 4 xã Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến và Hoàng Văn Thủ bị ngập.

- Các tuyến đê bồi:

+ Đê bồi, đê bao Hữu Tích: Tràn hoàn toàn

+ Đê bồi Vàng - Tả Tích bị tràn.

+ Đê bồi Tả Bùi - Tiên Ân: bị tràn

- Sự cố: Tràn đê bồi Tiên Ân và Đông Sơn < 0,5 m.

- Biện pháp xử lý: Khi mực nước tràn cục bộ qua đê khẩn trương lấy đất dự trữ đắp con chạnh chống tràn, nếu có sóng cần thực hiện các giải pháp:

+ Ghép 2-3 cây chuối bằng cọc tre đóng phia thượng lưu và lấy đất đắp phia sau.

+ Dùng bao tải đất đắp con trạch lớp dưới rộng hơn lớp trên theo kiểu hình thang.

+ Dùng tấm phên, liếp cánh cửa, tấm ván đóng cọc nẹp giữ chửa và đắp đất, bao tải phía sau.

+ Đóng 2 hàng cọc khoan cách 1m dùng tấm phên hoặc tấm ván bằng sợi dây tre, giữa đắp đất lèn kỹ.


- Phương án chỉ huy: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Chương Mỹ chỉ huy trực tiếp hiện trường. Hạt quản lý đê Thanh Oai – Chương Mỹ phụ trách hướng dẫn kỹ thuật.

- Vật tư, phương tiện, nhân lực huy động 100 người (do Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Chương Mỹ huy động):

STT	Vật tư huy động	Khối lượng	Đơn vị	STT	Vật tư huy động	Khối lượng	Đơn vị
1	Bao tải	35.000	chiếc	6	Xẻng	50	chiếc
2	Đất	1.200	m ³	7	Dao rựa	20	con
3	Cuốc	5	chiếc	8	Dây nilon	2	kg
4	Máy phát điện	1	chiếc	9	Tre, cây chống	50	cây
5	Máy phát điện cơ động	1	chiếc	10	Bạt	50	m ²

Hình ảnh xử lý mẫu

TRÀN CỤC BỘ QUA ĐÊ

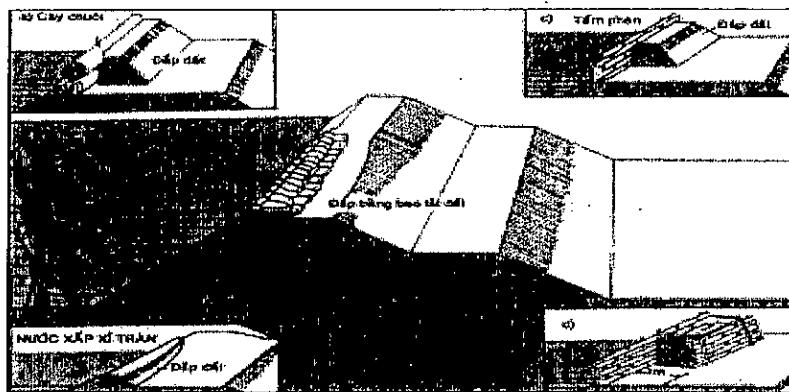

3.2. Nhận định cao trình chống lũ khi mực nước nguy cơ tăng lên Z Yên Duyệt = 8,0 m, Z Vĩnh Phúc = 9,0 m

- Diện tích bị ngập mở rộng nhiều:

+ Đê Tả Tích vẫn đảm bảo chống lũ.

- + Đê Tả Bùi bị tràn khoảng 3 km từ K2- K6 (TB Yên Duyệt).
- + Đê Hữu Bùi hầu hết tràn toàn tuyến từ Thủy Xuân Tiên đến Trần Phú, khu vực Hữu Bùi gồm 7 xã Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Mỹ Lương, Trần Phú bị ngập.
- Các tuyến đê bối:
 - + Đê bối Hữu Tích: Tràn hoàn toàn.
 - + Đê bối Vàng-Tả Tích tràn.
 - + Đê bối Tả Bùi đoạn Tiên Ân tràn.

Do diện tràn rộng, độ cao cột nước tràn qua đê sâu $>1,0m$ nên phương án ứng phó là cho tràn chủ động qua các điểm tràn.
- 3.3.Phương án ứng phó sự cố tràn đê Tả Bùi từ K2-K6 khi mực nước tại Yên Duyệt 7,8 m**
 - a. Quan điểm phòng chống

Chủ động trong công tác ứng phó với ngập lũ ở khu vực Hữu Tích, Hữu Bùi; Cố gắng bảo vệ khu vực trong đê Tả Tích, Tả Bùi.
 - b. Trình tự ngập ở các khu vực
 - Đối với khu vực Sông Tích (Quốc Oai):
 - + Khi mực nước tại Vĩnh Phúc $Zvp < 8,0$ m, các khu vực ngoài đê Tả Tích, các khu vực trũng ven sông và ngoài các đê bao đê bối Hữu Tích bắt đầu ngập.
 - + Khi mực nước tại Vĩnh Phúc $Zvp > 8,0$ m, các khu vực trong các đê bao đê bối Hữu Tích bắt đầu ngập.
 - + Khi mực nước tại Vĩnh Phúc $Zvp > 8,5$ m, các khu vực thấp Hữu Tích và khu vực bãi ngoài đê Tả Tích ngập.
 - Đối với khu vực sông Bùi (Chương Mỹ):
 - + Khi mực nước tại Yên Duyệt $Zyd < 6,5$ m, các khu vực ngoài đê Tả Tích, Tả Bùi, các khu vực trũng ở Hữu Bùi bắt đầu ngập.
 - + Khi mực nước tại Yên Duyệt $Zyd > 6,5$ m, khu vực giữa kênh xá lũ hồ Văn Sơn và hồ Đồng Sương bắt đầu ngập.
 - + Khi mực nước tại Yên Duyệt $Zyd > 7$ m mực nước lũ bắt đầu tràn qua đê Hữu Bùi 2 vào khu vực 3 xã Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến, Thủy Xuân Tiên.
 - + Khi mực nước tại Yên Duyệt $Zyd > 7,6$ m mực nước lũ bắt đầu tràn qua đê Hữu Bùi vào khu vực 4 xã Hữu Văn, Mỹ Lương, Hồng Phong, Trần Phú.
 - + Khi mực nước tại Yên Duyệt $Zyd > 7,8$ m: Tràn cả bên Hữu Bùi.
 - c. Biện pháp xử lý: Khi mực nước tràn qua khoảng 5km đê khẩn trương lấy đất dự trữ đắp conẠch chống tràn, nếu có sóng cần thực hiện các giải pháp:


- Ghép 2-3 cây chuỗi bằng cọc tre đóng phia thượng lưu và lấy đất đắp phia sau.
- Dùng bao tải đất đắp con trạch lớp dưới rộng hơn lớp trên theo kiểu hình thang.
- Dùng tấm phên, liếp cánh cửa, tấm ván đóng cọc nẹp giữ chửa và đắp đất, bao tải phia sau.
- Đóng 2 hàng cọc khoản cách 1m dùng tấm phên hoặc tấm ván bằng sợi dây tre, giữa đắp đất lèn kỹ.
- d. Vật tư, phương tiện, nhân lực (Do Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Chương Mỹ huy động)
 - Bình quân chiều cao bao tải đắp 1,2 m, vật tư, phương tiện cần yêu cầu như sau:

STT	Vật tư huy động	Khối lượng	Đơn vị	STT	Vật tư huy động	Khối lượng	Đơn vị
1	Bao tải	40.000	chiếc	6	Xéng	200	chiếc
2	Cát	4.500	m ³	7	Dao rựa	50	con
3	Cuốc	100	chiếc	8	Dây nilon	10	kg
4	Máy phát điện	4	chiếc	9	Tre, cây chông	200	cây
5	Máy phát cơ động	1	chiếc	10	Bạt	5000	m ²

 - Nhân lực: Huy động lực lượng quân đội là chủ yếu, cụ thể: Trường ĐH Trần Quốc Tuấn 400 người (Quốc Oai 200 người, Chương Mỹ 200 người), Sư đoàn 308/QĐ1: 200 người (Quốc Oai), Lữ đoàn 201/BTL TTG: 100 người (Quốc Oai), Trường SQ Đặc công: 150 người (Chương Mỹ).
 - Bố trí kho vật tư:
 - + Vật tư chính như bao tải, vải bạt,... huy động Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Chương Mỹ, xuất kho PCLB của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố tại kho Sài Sơn. Ngoài ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố hỗ trợ 40.000 bao tải, 5000 m² bạt (dự kiến lấy ở kho Hoàng Mai K75+700 Hữu Hồng hiện có 65.000 bao, 5000 m² bạt).
 - + Đất cát lấy từ các vị trí đất dự trữ dọc đê của xã Trung Hòa, Tốt Động dự kiến 1.000 m³/km; hợp đồng nguyên tắc với ông Lã Đức Đăng, địa chỉ xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, số điện thoại 0936.787.567, cách đê 2 km, đường bê tông B = 6 m.
 - Bố trí đường vận chuyển: Vật tư được vận chuyển bằng ô tô từ 2 đường: (i) từ đường 6 từ Yên Sơn đến Yên Duyệt, (ii) từ đường 6 qua Thanh Bình đến Trung Hoàng. Khi lũ lớn và đê được đắp bao tải cát thì các phương tiện cơ giới không thể đi trên đê Tả Bùi, cần bố trí các máy xúc nhỏ, công nông để vận chuyển.
 - Trường hợp lũ lên nhanh không triển khai đắp bao tải kịp cần sử dụng máy xúc lấy đất tại chỗ để đắp tạm trước khi xử lý đắp bao cát.

d. Phương án chỉ huy: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Chương Mỹ chỉ huy trực tiếp hiện trường. Hạt quản lý đê Thanh Oai – Chương Mỹ phụ trách hướng dẫn kỹ thuật.

Sơ đồ bố trí vật tư

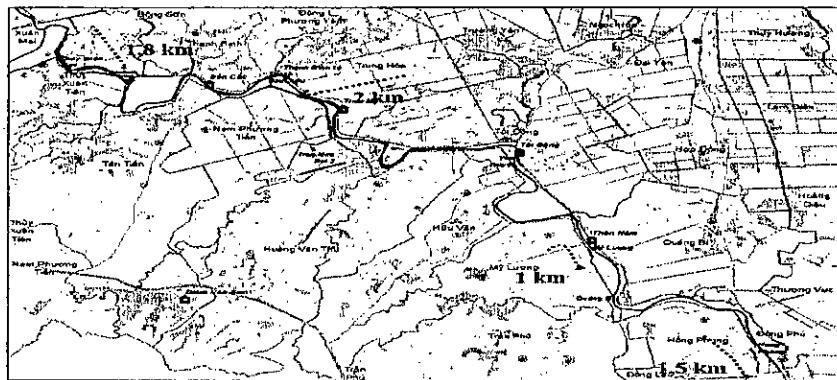

e. Phương án sơ tán dân và cứu hộ

* Theo tình huống giả định (mực nước tại Yên Duyệt 7,5 m) các xã, thị trấn bị ảnh hưởng bao gồm:

- Ngập 100% diện tích.
- Ngập một phần diện tích.

- 10.000 hộ bị ngập với 40.000 khẩu phải sơ tán trong xã, chiếm 8,0% dân số 2 huyện Chương Mỹ và Quốc Oai.

* Công tác chuẩn bị

- Các xã trong vùng ngập, vùng ven sông xây dựng các phương án đảm bảo công tác sơ tán người, tài sản của nhân dân, Nhà nước (sơ tán tại chỗ và chuyển đi nơi khác), phương án bảo vệ an ninh trật tự ở từng thôn, cụm dân cư. Các phương án phải cụ thể, chi tiết, được thông báo đến từng hộ để mọi người biết và thực hiện (chú ý việc tổ chức chỉ huy đưa người đi sơ tán).

- Mỗi hộ gia đình phải chuẩn bị một mảng bè chuối, các dụng cụ kê kích tài sản tại chỗ. Chuẩn bị sơ tán trâu, bò, lợn và gia cầm, chuẩn bị 10 ngày lương thực, thực phẩm cho người và các phương tiện phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống.

* Phương án sơ tán dân

Khi mực nước tại Yên Duyệt (+7,5)m, nước lũ bắt đầu tràn qua đê Hữu Bùi, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã qua các phương tiện thông tin cho nhân dân được biết để từng hộ thực hiện kế hoạch sơ tán, chậm nhất từ 3– 5 giờ phải di chuyển hết số người thuộc đối tượng phải sơ tán ra khỏi vùng ngập (kể từ khi nhận được lệnh của cấp trên). Các xã phải tổ chức triển khai ngay các công việc theo phương án đã xây dựng cụ thể:

- Sơ tán dân ra khỏi vùng nguy cơ ngập;

Dảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho nhân dân vùng ngoài bờ sông trong quá trình sơ tán vào trong đồng, triển khai phương án ổn định đời sống nhân dân tại địa điểm sơ tán.

- Số dân ở lại và sơ tán dân tại chỗ là:

Số người sơ tán tại chỗ ước khoảng 8.371 người trong đó huyện Chương Mỹ: 6.093 người, huyện Quốc Oai 2.278 người. Dự kiến địa điểm sơ tán đến là Nhà văn hóa các thôn, trụ sở UBND xã, các trường học, nhà cao tầng. Loại phương tiện di chuyển là ô tô 4-6 chỗ, xe máy, công nông ước khoảng 314 chiếc trong đó Chương Mỹ 200 chiếc, Quốc Oai 114 chiếc.

- Sơ tán đàn gia súc, gia cầm của dân:

Đảm bảo tất cả đàn gia súc, đàn gia cầm lớn tại các trang trại chăn nuôi được đưa đến một số vùng cao trong xã. Các đàn lợn và gia cầm nhỏ các gia đình phải có kế hoạch cho lên các bè mảng của mỗi gia đình làm bằng nứa hoặc cây chuối.

- Sơ tán tài sản:

+ Các trạm biến thế, ngành điện phải có kế hoạch di chuyển lên vị trí cao đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân không để xảy ra sự cố.

+ Các trạm bơm phải được di chuyển máy móc lên vị trí cao, đảm bảo an toàn sẵn sàng phục vụ sản xuất sau khi hết lũ.

+ Các trường học, trạm xá, nhà làm việc của UBND xã, HTX nông nghiệp, nhà văn hóa các cụm dân cư và toàn bộ tài sản, sổ sách phải được kê cao, cất kỹ, bàn ghế phải chằng chéo để không bị thất thoát.

+ Đối với tài sản của nhân dân trong vùng ngập mỗi gia đình phải tự lo kê cao, cất kỹ, tự bảo vệ tài sản của mình. Đặc biệt các hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu... và các loại xăng, dầu, mỡ... phải được treo cao, cất giữ cẩn thận, cam kết đảm bảo không làm ô nhiễm môi trường.

- Phương án cứu hộ:

+ Các xã trong vùng ngập cần chủ động chuẩn bị phương tiện bằng thuyền bè hiện có, sử dụng ứng phó kịp thời vừa làm phương tiện chỉ huy vừa cứu dân khi cần thiết.

+ Vận động nhân dân trong vùng sử dụng triệt để số thuyền hiện có, các gia đình không có thuyền phải chủ động đóng bè mảng làm phương tiện đi lại và sơ tán đàn gia súc.

+ Ngoài ra, UBND huyện sẽ sử dụng một số phương tiện của các cơ quan và các địa phương trong toàn huyện để phục vụ công tác chỉ huy và ứng cứu. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã hiệp đồng với các đơn vị quân đội tổ chức sơ tán nhân dân.

- Về đảm bảo trật tự, trị an trong vùng ngập và nơi nhân dân đến sơ tán:

+ Mỗi xã cần tổ chức lực lượng an ninh từ 10-15 người do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác bảo vệ tài sản của tập thể và nhân dân.

+ Mỗi cụm dân cư cũng phân công từ 03- 05 người làm nhiệm vụ an ninh do cụm trưởng dân cư phụ trách.

+ Công an huyện bố trí lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự trị an tại vùng ngập mỗi xã từ 01- 02 người và một số cán bộ công an tăng cường cho các xã có dân đến sơ tán.

- Phương án tại chỗ:

+ Mỗi hộ trong vùng ngập phải tự chuẩn bị mọi điều kiện cho gia đình mình cụ thể là: Gạo từ 10- 15 kg; Muối ăn từ 01- 02 kg, dầu, nến thắp sáng, diêm, bật lửa, phèn chua, đèn pin, vải nilon...; Mỗi hộ có một cơ sở thuốc thường: dầu xoa, thuốc cảm, thuốc đau bụng, bông băng...

+ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã có phương án cứu trợ tại chỗ: Bố trí cán bộ y tế xã làm nhiệm vụ thường trực cấp cứu 24/24 giờ trong những ngày có lũ, thông báo địa điểm cho nhân dân biết.

- Phương án của huyện: Điểm thường trực cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện. Bệnh viện huyện, Trung tâm y tế huyện bố trí các cán bộ y, bác sỹ tăng cường làm nhiệm vụ trong vùng ngập. Khi nước rút có kế hoạch khử trùng tiêu độc làm sạch môi trường- phòng dịch bệnh cho người. Trạm Thú y hướng dẫn và xử lý dịch bệnh gia súc, gia cầm. Nhanh chóng phục hồi sản xuất, giải quyết ổn định đời sống nhân dân.

4. Phương án phòng, chống một số loại hình thiên tai khác: Giông lốc, sấm sét, cây đổ

Trong một vài năm gần đây, do hiện tượng biến đổi của khí hậu toàn cầu, giông lốc và sấm sét thường xuyên xảy ra trên địa bàn Thành phố gây ra thiệt hại không nhỏ về người và tài sản nhân dân. Đây là một dạng thời tiết nguy hiểm, thời gian hình thành và diễn biến rất nhanh nên việc dự báo sớm là rất khó. Khi xuất hiện gió giật mạnh, mây đen kéo đến là lúc dễ xảy ra giông lốc, sét đánh rất nguy hiểm. Do vậy cần lập tức thông báo và hướng dẫn mọi người nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn, không đi lại ngoài đường để phòng cành cây gãy đổ hoặc gió thổi mạnh... có thể gây tai nạn. Đặc biệt, không ngồi trú dưới gốc cây to và tập trung đông người một chỗ để phòng bị sét đánh trúng. Nếu trên địa bàn xảy ra giông lốc, sấm sét gây thiệt hại cần triển khai ngay các biện pháp khắc phục hậu quả, đánh giá mức độ thiệt hại, hỗ trợ người dân sớm ổn định chỗ ở, sửa chữa nhà cửa và phục hồi sản xuất.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cây đổ, cành gãy gây ra, Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội có nhiệm vụ cắt tỉa cây nặng tán, nguy hiểm; chặt hạ cây chết khô, sâu mục... trước mùa mưa bão và đặc biệt trong mùa mưa bão sẵn sàng chủ động giải tỏa cây đổ khi có bão đến.

Khi nhận được thông tin phản ánh tình trạng cây đổ trên địa bàn các Quận dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Nguyễn Xuân Hanh (ĐT: 0904.499202) – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh, các lực lượng sẵn sàng tham gia giải tỏa chia làm các khu vực như sau:

- Quận Hoàn Kiếm, Ba Đình (Do ông Nguyễn Đức Mạnh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách. Điện thoại: 0916.423.710).
- Quận Hai Bà Trưng, Đống Đa (Do bà Mai Hương Giang – Phó Tổng giám đốc phụ trách. Điện thoại: 0912.372.118).
- Quận Cầu Giấy, Long Biên, Thanh Xuân (Do ông Cao Quang Đại – GD XNQLCSCX phụ trách. Điện thoại: 0904.011.812).
- Quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ (Do ông Đỗ Đức Hiếu - Phó Giám đốc, Công ty Hà Thành phụ trách. Điện thoại: 0936.319.696).
- Quận Hoàng Mai, Hà Đông, Đại lộ Thăng Long (Do ông Nguyễn Xuân Thủy - PP Kế hoạch, Công ty cổ phần dịch vụ 68 phụ trách. Điện thoại: 033.313.4226).

PHẦN II: PHƯƠNG ÁN VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, NHÂN LỰC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. TÌNH HÌNH VẬT TƯ DỰ TRỮ VÀ PHƯƠNG TIỆN, NHÂN LỰC THAM GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

1. Vật tư dự trữ

- Vật tư dự trữ để xử lý ứng cứu hộ đê, kè, công hiện có để ở các kho vật tư dự trữ của các Hạt quản lý đê trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Tổng số vật tư chính bao gồm:

+ Đá hộc:	42.098,3 m ³
+ Đá 4x6:	825,4 m ³
+ Đá dăm, sỏi cuội:	4.796,9 m ³
+ Cát vàng:	4.454,5 m ³
+ Dây thép:	11.181,8 m
+ Rọ thép:	15.570 chiếc
+ Bao tải:	410.072 chiếc
+ Vải lọc:	17.224 m ²
+ Bạt chắn sóng:	131.275 m ²
+ Bạt dứa:	10 cuộn
+ Dây thừng:	985 kg
+ Áo phao:	5.481 chiếc
+ Phao cứu sinh:	10.021 chiếc
+ Nhà bạt:	176 chiếc (loại 15 m ² : 01 chiếc; loại 16,5 m ² : 16 chiếc; loại 24,5 m ² : 60 chiếc; loại 60 m ² : 50 chiếc).
+ Rồng thép:	300 chiếc

(Chi tiết có trong xem Phụ lục 9 - Bảng tổng hợp vật tư dự trữ phòng, chống lụt, bão trên các tuyến đê thành phố Hà Nội năm 2021).

- Ngoài vật tư dự trữ chính ra còn có các dụng cụ như quang gánh, gơ sắt, cán cuốc, cán xéng... Các loại vật tư dự trữ trên đảm bảo chất lượng theo quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

- Vật tư tại các quận, huyện, ngành: Ngoài các vật tư dự trữ trên của Thành phố, các nban, ngành, quận, huyện đã chuẩn bị đầy phòng, chống thiên tai theo địa bàn quản lý (Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các quận, huyện, thị xã dự trữ tại kho 2.000 dụng cụ lao động các loại cho các lực lượng được huy động tham gia ứng cứu, hộ đê; huy động các cơ quan trong mỗi quận, huyện đăng ký từ 10 đến 20 ôtô phục vụ Phòng, chống thiên tai...).

- Các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường... chỉ đạo các Công ty trực thuộc chuẩn bị phương tiện, thiết bị với đầy đủ người điều khiển, xăng, dầu sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ đê, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống bão lụt khi có lệnh huy động của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố. Sở Công thương phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoàn thành việc dự trữ hàng hoá phục vụ công tác cứu trợ, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân trong vùng bị thiên tai trên toàn địa bàn Thành phố.

- Vật tư dự trữ để chống úng, chống hạn: Các Công ty thủy lợi đã mua máy bơm, ống bơm, động cơ, thiết bị điện... để sẵn sàng thay thế khi có sự cố xảy ra, đảm bảo 100% máy bơm có thể tham gia tiêu úng được. Điện lực Thành phố huy động đủ máy biến áp dự phòng để thay thế khi máy bị cháy.

2. Lực lượng, phương tiện

Huy động được toàn bộ sức người, sức của của Nhà nước, tập thể và toàn dân trên địa bàn Thành phố vào công tác phòng, chống thiên tai. Khắc phục hậu quả, hạn chế tối mức thấp nhất thiệt hại do lũ, bão gây ra.

Để thực hiện được phương án phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, thủy văn, triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên công tác tổ chức, chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để huy động kịp thời. Chỉ huy tại chỗ khi có sự cố xảy ra. Kiểm tra thường xuyên trước và trong mùa mưa lũ, nắm vững chất lượng từng tuyến đê. Phát hiện kịp thời tình huống sự cố xảy ra, đánh giá đúng nguyên nhân, nắm vững kỹ thuật, xử lý ngay từ giờ đầu.

Chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết cho việc thực hiện phương án trọng điểm và các phương án phòng, chống thiên tai đã được duyệt của các quận, huyện; chuẩn bị dự phòng vật tư, phương tiện, dụng cụ để ứng cứu khi có tình huống phát sinh ngoài dự kiến của phương án.

Tổ chức, huấn luyện nghiệp vụ cho các lực lượng tuần tra canh gác, xung kích tại chỗ, các lực lượng xung kích hộ đê của các phường, xã; hợp đồng tác chiến chặt chẽ với các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn và lực lượng vũ trang

tham gia ứng cứu hộ đê, phòng chống lụt bão. Tổ chức thực tập, diễn tập, đảm bảo khi cần, huy động được đủ số lượng và đúng thời gian quy định.

Tổ chức hậu cần, chăm sóc y tế tại chỗ (lương thực, thực phẩm, cơ sở thuốc dự phòng) cho các Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thường trực trên đê, các lực lượng tham gia ứng cứu hộ đê.

Lực lượng bảo vệ đê do Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các quận, huyện, thị xã phối hợp với dân quân tự vệ cơ sở, cảnh sát đường thuỷ đảm bảo an toàn các tuyến đê trên địa bàn đảm nhiệm; lực lượng vũ trang Thành phố, lực lượng quân đội trên các địa bàn và lực lượng tăng cường từ Bộ Quốc phòng có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong công tác hộ đê, phòng, chống thiên tai.

Các lực lượng trên được huấn luyện, sẵn sàng huy động thực thi nhiệm vụ; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố, quận, huyện, thị xã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lao động để trang bị cho lực lượng này khi cần huy động. Chủ động thực hiện kế hoạch sử dụng lực lượng, vật tư và phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai tại các trọng điểm.

Kế hoạch lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lập với tổng số: 11.301 người và 326 phương tiện các loại. Cụ thể như sau:

2.1. Lực lượng, phương tiện tại chỗ

Gồm lực lượng của địa phương và lực lượng các đơn vị quân đội trên địa bàn hiệp đồng với UBND quận, huyện, thị xã (38.083 người + 321 phương tiện các loại). Cụ thể:

- Lực lượng Tuần tra canh gác điểm trên đê:

364 điểm canh đê x 06 người/điểm = 2.184 người.

- Lực lượng xung kích tại chỗ:

221 xã ven đê x 98 người/1đại đội = 21.658 người.

- Lực lượng xung kích tập trung:

30 quận, huyện, thị xã x 98 người/1đại đội = 2.940 người.

- Lực lượng đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn quận, huyện, thị xã:

11.301 người + 326 phương tiện các loại.

Trong đó:

- Lực lượng tuần tra canh gác có nhiệm vụ theo dõi diễn biến, phát hiện kịp thời các sự cố và trực tiếp tham gia xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu.

- Lực lượng xung kích tập trung được huy động tập trung lên đê làm nhiệm vụ xử lý sự cố từ giờ đầu, huy động ở các quận, huyện, thị xã.

- Lực lượng xung kích tại chỗ ứng cứu, hộ đê các xã, phường ven đê tổ chức để bổ sung ứng cứu xử lý các hư hỏng (được huy động sau lực lượng xung kích tập trung).

- Lực lượng Quân đội ứng cứu hộ đê: Do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức, chỉ huy và có phương án bố trí cụ thể.

2.2. Lực lượng, phương tiện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

- Lực lượng thường trực: 1.850 đồng chí.

- Phương tiện: 95 phương tiện các loại gồm: 53 ô tô tải, 41 xuồng, 01 đầu kéo (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có kế hoạch riêng).

2.3. Đơn vị quân đội Bộ Quốc phòng tăng cường hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Năm 2021, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hiệp đồng với 51 đơn vị quân đội do Bộ Quốc phòng tăng cường: Quân số 11.301 đồng chí, 326 phương tiện các loại: 02 máy bay trực thăng, 257 ô tô tải, 03 xà lan, 48 xuồng, 01 xe lội nước, 02 ca nô đơn, 04 thuyền, 03 phà, 02 đầu kéo, 04 máy đẩy (Chi tiết xem phụ lục 10).

3. Hệ thống thông tin liên lạc

- Mạng điện thoại di động đã được phủ sóng 30/30 quận, huyện trong toàn Thành phố. Một số vùng xa ven đê tả Đáy, tả Bùi, tả Tích, vùng Ba Vì, Sóc Sơn sóng còn yếu, thông tin liên lạc chưa tốt. Sở Thông tin và Truyền thông cần kiểm tra để xây dựng phương án thông tin liên lạc khi lụt bão xảy ra.

- Sử dụng mạng lưới thông tin hữu tuyến đặt tại UBND các phường, xã ven đê và mạng lưới thông tin chuyên ngành. Mạng lưới thông tin phục vụ PCTT& TKCN được thực hiện kiểm tra định kỳ 3 lần/ngày để đảm bảo thông tin thông suốt từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố đến các quận, huyện.

- Hệ thống liên lạc bằng vô tuyến điện, máy FAX, điện thoại không dây: Bố trí liên lạc từ trung tâm Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các quận, huyện, thị xã và các Hạt Quản lý đê.

- Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện chuẩn bị đội thông tin hỏa tốc, trong bất kỳ tình huống nào cũng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

- Bưu điện Thành phố và bưu điện các quận, huyện tổ chức lực lượng giao thông hỏa tốc, sẵn sàng đưa chuyển thông tin, công điện, lệnh... từ Thành phố đến các điểm đang xử lý (khi không sử dụng được mạng thông tin).

- Khai thác mạng Internet đã trang bị tại các đơn vị để khai thác thông tin phục vụ công tác phòng chống lụt bão và các yêu cầu công tác khác.

II. TỔ CHỨC CHỈ HUY, CHỈ ĐẠO VÀ PHÂN CẤP CHỈ HUY XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG

1. Phát hiện kịp thời sự cố

Với phương châm: Chủ động, phát hiện kịp thời sự cố, chuẩn bị kỹ các điều kiện đảm bảo xử lý sự cố ngay từ giờ đầu để các tuyến đê có thể phòng chống an toàn với mức nước lũ thiết kế và tích cực chống tràn khi xuất hiện lũ lớn hơn lũ thiết kế, bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều Thành phố, đồng thời

có bão đổ bộ vào Hà Nội. Chủ động phương án và tích cực cứu hộ đê với tình huống xấu nhất của diễn biến thời tiết, không để vỡ đê.

2. Tổ chức chỉ huy, chỉ đạo

Khi tình huống xảy ra, tránh huy động ồ ạt lãng phí nhân lực, vật tư, gây tình trạng căng thẳng không cần thiết. Các cấp, các ngành, trên địa bàn Hà Nội thành lập Ban Chỉ huy PCTT&TKCN để triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai của Thành phố và tổ chức chỉ huy như sau:

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác PCTT trên toàn Thành phố, xây dựng kế hoạch, phương án và phân bổ các ngành chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện dự bị cơ động của Thành phố. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, bổ sung những vật tư thiết bị còn thiếu theo kế hoạch và phương án đã được duyệt của các ngành, các quận, huyện, thị xã.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 30 quận, huyện, thị xã chỉ huy triển khai công tác PCLB ở địa phương mình, chuẩn bị đủ các điều kiện để bảo vệ an toàn các đoạn đê thuộc địa bàn quản lý theo các phương án được duyệt, chỉ huy xử lý khi có các sự cố hư hỏng xảy ra; huy động ứng cứu cho các địa phương ban khi có lệnh huy động của Thành phố. Khi có lệnh báo động, bão gần dự kiến đổ bộ vào Hà Nội Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các quận, huyện, thị xã đảm bảo thường trực theo chế độ 24/24^h.

- Trên mỗi tuyến đê thành lập các Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cụm, đoạn, tiểu ban, tiểu khu trực tiếp chỉ huy việc ứng cứu hộ đê, phòng chống lụt bão trên đoạn đê đó. Khi có lệnh báo động phải thường xuyên thường trực trên các tuyến đê được phân công, kiểm tra, đôn đốc các lực lượng tuần tra canh gác thực nhiệm vụ và chỉ huy cứu hộ đê.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các phường, xã, thị trấn chỉ huy việc chuẩn bị, tổ chức, huy động nhân lực, vật tư, phương tiện để bảo vệ các đoạn đê của địa phương và ứng cứu các địa phương khác khi có lệnh huy động của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận, huyện, thành phố. Khi có lệnh báo động của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận, huyện Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã, phường thường trực trên các tuyến đê, chỉ huy lực lượng hộ đê xử lý sự cố giờ đầu.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Sở, Ban, Ngành của Thành phố tổ chức tốt việc phòng chống lụt bão cho cơ quan mình và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố, chuẩn bị đủ vật tư, phương tiện, lực lượng của ngành phục vụ công tác PCTT của Thành phố.

- Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Hà Nội chịu trách nhiệm chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực theo sự phân công hoặc hợp đồng của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các ngành và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các quận, huyện, thị xã.

3. Phân cấp chỉ huy xử lý

Với từng mức nước lũ và tình huống hư hỏng xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hà Nội thực hiện việc phân cấp chỉ huy và xử lý.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã và cụm, đoạn, tiểu khu huy động lực lượng tuần tra canh gác đê chịu trách nhiệm tuần tra phát hiện, theo dõi và cùng

lực lượng xung kích tập trung (XKTT) xử lý ngay từ giờ đầu sau khi phát hiện hư hỏng. Sử dụng vật tư đã được chuẩn bị trên các điểm canh đê, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tiểu ban, cụm, đoạn trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật xử lý; đồng thời báo cáo lên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận, huyện, thị xã.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận, huyện, thị xã kiểm tra, huy động lực lượng xung kích của các phường, xã ven đê, sử dụng vật tư, phương tiện các phường, xã đã dự trữ tại các tuyến đê, để ứng cứu xử lý tiếp sau khi các cụm, đoạn đã xử lý giờ đầu theo các phương án đã được duyệt; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cụm, đoạn tiếp tục chỉ đạo xử lý. Nếu diễn biến hư hỏng sau khi xử lý giờ đầu vẫn tiếp tục phát triển thì huy động thêm lực lượng xung kích hộ đê của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp đóng trên địa bàn đã được hợp đồng và vật tư dự phòng của quận, huyện để tăng cường cho việc xử lý. Chỉ huy xử lý do Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận, huyện, thị xã đảm nhận.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận, huyện, thị xã báo cáo thường xuyên, kịp thời diễn biến và kết quả xử lý các sự cố đê điều. Khi vượt khả năng của quận, huyện, thị xã phải báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố chi viện.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố sau khi nhận thông tin báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận, huyện, thị xã phải khẩn trương tiến hành kiểm tra, chỉ đạo việc theo dõi sát các diễn biến hư hỏng và kỹ thuật trong quá trình xử lý; triển khai dự lệnh huy động lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng của Thành phố. Khi cần thiết Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố sẽ phát lệnh sử dụng các lực lượng dự bị cơ động ứng cứu cho từng khu vực sự cố và trực tiếp chỉ đạo việc xử lý.

4. Chế độ báo cáo

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, các ngành thực hiện chế độ thường trực 24/24h tại trụ sở Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của đơn vị từ 15/5 đến 31/12/2021. Đổi với công tác phòng, chống thiên tai, các cán bộ Văn phòng sẽ có trách nhiệm trực ban kiêm nhiệm trong giờ hành chính các ngày còn lại trong năm để tổng hợp thông tin, báo cáo lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Ban chỉ huy phân công trực ban tăng cường hay có biện pháp đối phó trong trường hợp cần thiết.

- Chế độ thông tin báo cáo thực hiện theo Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 về việc ban hành Quy chế báo cáo, ban hành công điện, họp chỉ đạo triển khai ứng phó với thiên tai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trước mùa mưa bão

- UBND các quận, huyện, thị xã, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra công trình trước lũ năm 2021.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo việc xử lý khẩn cấp các sự cố đê, kè bảo đảm chống lũ năm 2021.

- Các Công ty thủy lợi triển khai tu sửa công trình, máy móc, thiết bị phục vụ chống úng và mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng đảm bảo về chất lượng và số lượng trước mùa mưa bão.

- Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Thành phố và các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành. Triển khai xây dựng và phê duyệt phương án hộ đê, phương án phòng, chống thiên tai của Thành phố, các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã chi tiết, sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

2. Trong mùa mưa bão và khi có tình huống xảy ra

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp dưới phải nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp trên. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện nội dung các phương án đã đề ra, có chế độ báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp trên.

- Xử lý các sự cố theo phương án đã được duyệt và xử lý kịp thời những sự cố phát sinh đột xuất.

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. Các sở, ngành

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án: bồi phồng hộ đê, đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, chống úng ngập ngoại thành, khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất nông nghiệp; tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành công tác tu bổ, xử lý hư hỏng đê điều, hồ đập, nạo vét kênh mương đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định; thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến đê, các công trình thủy lợi, hồ đập, phát hiện, tham mưu đề xuất và xử lý kịp thời những sự cố, hư hỏng; tổ chức kiểm tra, rà soát vật tư, phương tiện dự trữ cả về số lượng và chất lượng, có phương án mua bổ sung thay thế vật tư, phương tiện đã hết hạn sử dụng, hư hỏng để bảo đảm huy động kịp thời xử lý với các tình huống thiên tai xảy ra.

Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Thủy lợi... ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới.

Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các sở ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác quản lý, thu, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai theo đúng quy định của pháp luật.

- Sở Xây dựng: Chủ trì công tác chống úng ngập nội thành; đảm bảo vệ sinh môi trường; phòng, chống và khắc phục cây đổ, đảm bảo an toàn điện chiếu sáng công cộng, cung cấp nước sạch cho các vùng bị úng ngập trong nội thành; phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà công trình tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê các khu nhà tập thể, nhà chung cư cao tầng đã xuống cấp; các khu nhà ngoài đê, sát bờ sông, vùng trũng thấp không đảm bảo an toàn; các công trình đang xây dựng dở dang; lập phương án, triển khai việc phòng, chống đổ, sập nhà, công trình; tổ chức sơ tán người, tài sản ra khỏi những khu vực không đảm bảo an toàn trước khi có thiên tai.

- Sở Giao thông Vận tải: Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố xây dựng phương án, tổ chức phân luồng giao thông cho từng địa bàn cụ thể; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, bố trí vật tư ở những khu vực trọng yếu để đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến giao thông chính trong mọi tình huống khi xảy ra thiên tai.

- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức hiệp đồng, huy động, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Công an Thành phố: Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bố trí lực lượng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai, kiểm soát phương tiện giao thông qua các đoạn đường bị ngập sâu.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Xây dựng tổ chức thực hiện phương án hỗ trợ nhân dân các vùng bị ngập lụt theo quy định; phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã kịp thời triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo đời sống cho nhân dân ở những vùng bị ảnh hưởng của thiên tai.

- Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức dự trữ lương thực, thuốc men, hàng hóa, vật tư thiết yếu, sẵn sàng chi viện, cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai.

- Sở Y tế: Chuẩn bị lực lượng cán bộ y tế, cơ sở thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả, bảo đảm sức khỏe nhân dân trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức triển khai công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho nhân dân khi có thiên tai.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi có thiên tai; lồng ghép chương trình giảng dạy ở các cấp học, các buổi sinh hoạt ngoại khóa về tuyên truyền, phổ biến các biện pháp ứng phó thiên tai, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho học sinh.

- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, đề xuất và ưu tiên bố trí vốn cho các công trình phòng, chống thiên tai và kinh phí đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất khi có thiên tai; ưu tiên bố trí vốn để xử lý các sự cố hư hỏng đê điều, công trình phòng, chống thiên tai đảm bảo ổn định lâu dài.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương thông báo thường xuyên về tình hình thiên tai; tăng thời lượng tin bài, bổ sung đa dạng các hình thức tuyên

truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống thiên tai, công tác bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai của Thành phố; tình hình xử lý các vụ vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Thủy lợi...

- Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội: Thường xuyên kiểm tra, thực hiện duy tu, bảo dưỡng các hệ thống điện, kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố bảo đảm cung cấp điện đầy đủ, an toàn phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong mùa mưa bão, ưu tiên cấp nguồn điện ổn định cho các trạm bơm tiêu thoát đồng hết công suất phục vụ tiêu úng ngập.

3.2. UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn

- Tổ chức xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; có kế hoạch phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, chỉ đạo kịp thời đồng bộ nhằm ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, hiệu quả các tình huống thiên tai.

- Thường xuyên kiểm tra, xác định những khu vực nguy hiểm trên địa bàn, xây dựng phương án, chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm (ven sông, địa bàn trũng, thấp, nơi có nguy cơ sạt lở đất, khu vực chịu tác động của lũ rừng ngang và các khu vực nguy hiểm khác) trước khi thiên tai xảy ra; tổ chức dự trữ lương thực, thuốc men, cây, cỏ giống, hàng hóa, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống thiên tai; tăng cường phổ biến kiến thức về các loại hình thiên tai, kinh nghiệm về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống cho gia đình và tích cực tham gia công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của địa phương.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan kiểm tra thường xuyên, phát hiện kịp thời, kiên quyết ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Thủy lợi... từ khi mới phát sinh trên địa bàn.

PHẦN III: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương quan tâm, bố trí ngân sách Trung ương hỗ trợ Thành phố triển khai thực hiện các giải pháp công trình nhằm xóa bỏ trọng điểm phòng, chống lụt, bão: Xử lý tổng thể khu vực cửa vào sông Đuống, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh; dự án nạo vét trực chính sông Nhuệ, sông Đáy; thực hiện các hạng mục của Chương trình nâng cấp đê sông (Quyết định 2068/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ); và triển khai thực hiện Quy hoạch (Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016 và Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 07/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo Công an các tỉnh có các tuyến sông là đường hành lang giáp ranh với địa bàn thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng

ngừa, đấu tranh các cá nhân, tổ chức khai thác cát, sỏi trái phép ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều, thoát lũ nhất là tuyến sông Hồng.

3. Trong công tác chỉ đạo điều hành việc tiêu nước khu vực Ngũ Huyện Khê ra sông Đuống qua cống Long Thủ, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo xử lý tiêu ra sông Đuống trong trường hợp cần thiết.

4. Trong trường hợp xử lý các sự cố về đê điều và triển khai phương án sơ tán dân số lượng lớn vượt quá khả năng ứng phó của Thành phố, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ.

5. Giao các Ban Quản lý dự án đang triển khai các dự án xử lý cấp bách, khắc phục sự cố, hư hỏng công trình đê điều, các dự án đầu tư, tu bổ, duy tu, cải tạo công trình đê điều tập trung triển khai, thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn công trình trong mùa mưa bão năm 2021.

6. Đề nghị UBND, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Phúc Thọ, Đông Anh, Sóc Sơn, Ban Quản lý và Dịch vụ Thủ lợi xây dựng và phê duyệt phương án xử lý các sự cố tại các trọng điểm cấp Thành phố được giao; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị được giao, sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

7. Giao Công an Thành phố, Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã kiên quyết ngăn chặn và xử lý hiệu quả tình trạng các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện trung chuyển vật liệu quá tải trọng cho phép lưu thông trên các tuyến đê.

8. Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 05/4/2021 của UBND Thành phố về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; sẵn sàng triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã xây dựng.

Trên đây là Phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2021 thành phố Hà Nội. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt./.

Nơi nhận: Chu Phú Mỹ

- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- UBQG Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN;
- UBND Thành phố;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Chu Phú Mỹ

MỤC LỤC

PHẦN MỘT: PHƯƠNG ÁN HỘ ĐÊ	3
I. NHẬN ĐỊNH XU THẾ THIỀN TAI NĂM 2020	3
1. Nhận định chung tình hình biến đổi khí hậu	3
2. Thủy văn.....	3
II. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐÊ ĐIỀU THÀNH PHỐ HÀ NỘI	4
1. Các tuyến đê	4
1.1. Đê chống lũ thường xuyên (từ cấp đặc biệt đến cấp III).....	5
1.2. Đê phân lũ (từ cấp I đến cấp III)	5
1.3. Đê bao (từ cấp III đến cấp IV)	Error! Bookmark not defined.
1.4. Đê cấp IV	5
1.5. Đê bồi và đê chuyên dùng (đê cấp V)	5
1.6. Đê nội đồng	5
2. Kè, công dưới đê	6
3. Trụ sở hạt Quản lý đê, kho vật tư CLB, điểm canh đê, cửa khẩu	6
4. Xác định các trọng điểm, vị trí xung yếu	6
4.1. Các trọng điểm	6
4.2. Các vị trí xung yếu	9
III. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÁC TRỌNG ĐIỂM	11
1. Trọng điểm đê, kè Xuân Canh - Cống Long Thủ, tương ứng K0+000 ÷ K2+000 đê tả Đuống huyện Đông Anh	11
1.1. Kè Xuân Canh	11
1.2. Cống Long Thủ	14
2.Trọng điểm công Liên Mạc.....	19
2.1. Các sự cố có thể xảy ra đối với công	19
2.2. Biện pháp xử lý	19
2.3. Công tác tổ chức thực hiện.....	21
3. Trọng điểm Cống Cảm Định	22
3.1.Thông số kỹ thuật và hiện trạng công trình (Chi tiết xem phụ lục 6)	22
3.2. Đánh giá chung.....	22
3.3. Một số sự cố có thể xảy ra.....	22
3.4. Biện pháp xử lý	23
4. Trọng điểm khu vực đê, kè, công thuộc địa bàn xã Tân Hưng, xã Bắc Phú tương ứng K22+500 đến K26+000 đê hữu Cầu, huyện Sóc Sơn	24
4.1. Đánh giá	24
4.2. Một số sự cố có thể xảy ra.....	24
4.3. Biện pháp xử lý	25
4. Xây dựng phương án bảo vệ các vị trí xung yếu	27
5. Phương án hộ đê toàn tuyến	28
6. Phương án ứng phó lũ vượt tần suất thiết kế.....	29

6.1. Xác định các tình huống xảy ra.....	30
6.2. Giải pháp xử lý	32
6.3. Nhận xét	34
IV. PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LŨ RỪNG NGANG, LŨ QUÉT VÀ MỘT SỐ THIÊN TAI KHÁC NHƯ: GIÔNG LỐC, SÂM SÉT, CÂY ĐỎ.....	35
1. Xác định những khu vực có khả năng xảy ra lũ quét, lũ rừng ngang	35
2. Dấu hiệu cảnh báo và công tác ứng phó với lũ quét, lũ rừng ngang.....	35
3. Phương án ứng phó lũ lớn khu vực sông Bùi, sông Tích.....	36
3.1. Nhận định cao trình chống lũ của các tuyến đê khi mực nước tại Yên Duyệt $Z=7,5m$	36
3.2. Nhận định cao trình chống lũ khi mực nước nguy cơ tăng lên Z Yên Duyệt = 8,0m, Z Vĩnh Phúc = 9,0m.....	37
3.3. Phương án ứng phó sự cố tràn đê Tả Bùi từ K2-K6 khi mực nước tại Yên Duyệt 7,8m	38
4. Phương án phòng, chống một số loại hình thiên tai khác: Giông lốc, sấm sét, cây đổ	42
PHẦN HAI: PHƯƠNG ÁN VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, NHÂN LỰC	43
VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.....	43
I. TÌNH HÌNH VẬT TƯ DỰ TRỮ VÀ PHƯƠNG TIỆN, NHÂN LỰC THAM GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI	43
1. Vật tư dự trữ	43
2. Lực lượng, phương tiện.....	44
2.1. Lực lượng, phương tiện tại chỗ	45
2.2. Lực lượng, phương tiện Bộ Tư lệnh Thủ đô	46
2.3. Đơn vị quân đội Bộ quốc phòng tăng cường hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Thủ đô .46	46
3. Hệ thống thông tin liên lạc	46
II. TỔ CHỨC CHỈ HUY, CHỈ ĐẠO VÀ PHÂN CẤP CHỈ HUY XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG	46
1. Phát hiện kịp thời sự cố	46
2. Tổ chức chỉ huy, chỉ đạo	47
3. Phân cấp chỉ huy xử lý	47
4. Chế độ báo cáo	48
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	48
1. Trước mùa mưa bão	48
2. Trong mùa mưa bão và khi có tình huống xảy ra	49
3. Phân công nhiệm vụ	49
3.1. Các sở, ngành	49
3.2. UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn	51
PHẦN BA: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ	51

Phụ lục 1
BẢNG PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP ĐÊ TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Theo Quyết định số 2207/QĐ-BNN-TCTL ngày 13/9/2012 của Bộ NN và PTNT)

Bảng 1: Các tuyến đê chính (từ cấp đặc biệt đến cấp IV)

TT	Tên Tuyến đê	Vị trí (Từ Km-Km)	Loại đê	Chiều dài (m)	Quận (huyện)
A	Đê cấp đặc biệt			37,709	
	Đê hữu Hồng	K47+980- K85+689	Đê sông	37,709	Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì
B	Đê cấp I			249,578	
1	Đê hữu Hồng	K0+000- K36+200	Đê sông	36,200	Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ
2	Đê hữu Hồng	K40+350- K47+980	Đê sông	7,630	Đan Phượng
3	Đê hữu Hồng	K85+689- K118+239	Đê sông	32,550	Thường Tín, Phú Xuyên
4	Đê tả Hồng	K28+503- K77+284	Đê sông	48,781	Mê Linh, Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm
5	Đê hữu Đuống	K0+000- K21+447	Đê sông	21,447	Long Biên, Gia Lâm
6	Đê tả Đuống	K0+000- K22+458	Đê sông	22,460	Đông Anh, Gia Lâm
7	Đê tả Đáy	K0+000- K65+350	Đê sông	65,350	Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Ứng Hoà
8	Đê Vân Cốc	K0+000- K15+160	Đê sông	15,160	Phúc Thọ, Đan Phượng
C	Đê cấp II			45,004	
1	Đê hữu Đà	K0+000- K9+700	Đê sông	9,700	Ba Vì
2	Đê tả Đáy	K65+350- K80+022	Đê sông	14,670	Ứng Hoà

3	Đê La Thạch	K0+000-K6+500	Đê sông	6,500	Đan Phượng
4	Đê Ngọc Tảo	K0+000-K14+134	Đê sông	14,134	Phúc Thọ
D	Đê cấp III			72,165	
1	Đê hữu Cầu	K17+000-K28+828	Đê sông	11,828	Sóc Sơn
2	Đê tả Cà Lồ	K0+000-K20+252	Đê sông	20,252	Sóc Sơn
3	Đê hữu Cà Lồ	K0+000-K9+065	Đê sông	9,065	Đông Anh
4	Đê hữu Đáy	K0+000-K18+420	Đê sông	18,420	Phúc Thọ, Quốc Oai
5	Đê Quang Lãng	K0+000-K1+600	Đê bao	1,600	Phú Xuyên
6	Đê Liên Trung	K0+000-K4+000	Đê bao	4,000	Đan Phượng
7	Đê Tiên Tân	K0+000-K7+000	Đê bao	7,000	Đan Phượng
E	Đê cấp IV			160,016	
1	Đê hữu Đáy	K18+420-K69+670	Đê sông	51,250	Mỹ Đức, Chương Mỹ
2	Đê tả Tích	K0+000-K32+620	Đê sông	32,620	Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ
3	Đê tả Bùi	K0+000-K14+566	Đê sông	14,566	Chương Mỹ
4	Đê hữu Bùi	K0+000-K18+650	Đê sông	18,650	Chương Mỹ
5	Đê Mỹ Hà	K0+000-K12+700	Đê sông	12,700	Mỹ Đức
6	Đê Khánh Minh	Xã Khánh Thượng - Minh Quang	Đê bao	6,230	Ba Vì
7	Đê Vòng Ám	Xã Trung Giã	Đê bao	1,000	
8	Đê Đô Tân	Xã Bắc Sơn	Đê bao	7,000	Sóc Sơn

9	Đê bao hồ Quan Sơn- Tuy Lai-Vĩnh An	Thuộc 5 xã: Tuy Lai, Mỹ Thành, An Mỹ, Hồng Sơn, Hợp Tiến (Mỹ Đức)	Đê chuyên dùng	16,000	Mỹ Đức
---	--	---	----------------------	--------	--------

Bảng 2: Đê bối (đê cấp V)

STT	Tên đê bối	Tên đê chính	Vị trí tương ứng với Km đê chính	Chiều dài (m)
1	Bối Thuần Mỹ	Hữu Đà	K0-K2+270	2,270
2	Bối Ba Vì	Hữu Hồng	K11+700-K17+000	5,300
3	Bối Vân Phúc	Hữu Hồng	K4+000-K5+000	2,000
4	Bối Vân Nam	Hữu Hồng	K5+000-K6+700	2,000
5	Bối sông Hồng	Hữu Hồng	K47+980-K52+900	4,920
6	Bối Nhật Tân - Tứ Liên	Hữu Hồng	K58+766-K62+600	3,834
7	Bối hữu Hồng	Hữu Hồng	K91+300-K92+700	1,400
8	Bối hữu Hồng	Hữu Hồng	K92+700-K93+500	800
9	Bối Đan Phượng	Vân Cốc	K8+800-K10+000	2,800
10	Bối Chi Đông - Chi Nam	Hữu Đuống	K19+850-K21+447	1,597
		Tổng		26,921

Bảng 3: Đê chuyên dùng (đê cấp V)

STT	Tên tuyến đê	Sông	Thuộc địa bàn	Chiều dài (m)
1	Đê Đồng Chiêm		xã An Phú, huyện Mỹ Đức	3,120
2	Đê Quán Mai - Nam Hưng	Ngăn lũ rừng ngang từ Hoà Bình	xã An Phú, huyện Mỹ Đức	5,000
3	Đê vùng Hương Sơn		xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức	10,000
4	Đê vùng 700		xã An Phú, huyện Mỹ Đức	5,000
5	Đê Linh Cẩm		xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn	3,200
6	Đê Phú Cường	Ngăn lũ đổ ra sông Cà lồ	xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn	2,600
7	Đê Phú Lỗ		xã Phú Lỗ, huyện Sóc Sơn	4,400
8	Đê Thanh Xuân		xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn	1,800
	Tổng			35,120

Phụ lục 2

**BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ XỬ LÝ SỰ CỐ
TRỌNG ĐIỂM ĐÊ, KÈ XUÂN CANH**

TRỌNG ĐIỂM		
Xử lý sự cố đê, kè Xuân Canh tại vị trí K0+850 đê tả Đuống - huyện Đông Anh		
Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN Huyện: Đồng chí Nguyễn Xuân Linh - SĐT : 0933.295.568		
Phó trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Huyện: Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - SĐT : 0976.509.888		
Trưởng tiểu khu Tả Đuống: Đồng chí Đỗ Ngọc Bích-SĐT: 0912000689		
Phụ trách kỹ thuật: Đồng chí Trần Văn Khuyên - Hạt trưởng Hạt quản lý đê Đông Anh - SĐT: 0983082761		
Kỹ thuật:	Cán bộ Hạt quản lý đê Đông Anh	
Điện thoại liên hệ thường trực: 0243.7199248 - 0243.8832318		
Vật tư, phương tiện, nhân lực	Khối lượng huy động	Vị trí huy động
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố huy động		
Đá hộc (m ³)	1.400	Xuất kho vật tư tại kho Ba Đê, tại K60+700 đê Tả Hồng, cách 4,3 km
Rọ thép (chiếc)	195	
Dây thép 3mm (kg)	50	
Đất, cát (m ³)	160	
Bao tải (chiếc)	3.000	
Phao tròn (chiếc)	200	
Máy phát điện (cái)	01	
Xà lan tự hành (cái)	02	Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội huy động
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đông Anh huy động		
Ô tô tải trọng 7 tấn (cái)	10	Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương (Địa chỉ: Lương Nô, Tiên Dương, Đông Anh, SĐT: 0973.005.256) và công ty Cổ phần cơ khí XLTM Minh Cường (Địa chỉ: K10, QL3, Đông Anh, SĐT: 0988.565.167)
Thuyền (cái)	01	
Máy xúc (cái)	06	
Máy đầm 9T (cái)	02	
Cáp định vị xà lan (m)	400	
Dây điện 2 lõi (m)	200	
Bóng đèn 220V-500W(bộ)	05	
Cọc sắt (cái)	08	Huy động tại xã Xuân Canh
Biển báo sự cố (cái)	04	

Máy phát điện 10 KVA (cái)	01	Công ty điện lực Đông Anh (Địa chỉ: Tổ 02, thị trấn Đông Anh, SĐT: 0968183318)
Nhà bạt 24,5m2	01	Xuất kho vật tư của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đông Anh
Lực lượng xung kích I xã Xuân Canh (người)	50	
Lực lượng xung kích I xã Đông Hội (người)	50	
Lực lượng quân đội (người)	120	

Phụ lục 3
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG LONG TỦ

TT	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Thông số
1	Kết cấu		03 cửa, thân công hình hộp bằng bê tông cốt thép
2	Kích thước mỗi cửa công	m	3x4
3	Tường ngực (phía thượng lưu)	m	1
4	Kích thước thông thuỷ của thân công	m	2,6x3,0
5	Chiều dài thân công (chia làm 4 đoạn)	m	50,35
6	Lưu lượng thiết kế	m ³ /s	28,0
7	Mực nước thiết kế tưới	m	$H_T = 2,58m ; H_h = 2,50m$ (ứng với $P = 75\%$)
8	Cao độ đáy công thiết kế	m	0,0
9	Mực nước max thiết kế tưới	m	$H_T = 9,50m ; H_h = 2,50m$
10	Mực nước lũ kiểm tra	m	$H_T = 13,20 m ; H_h = 4,50 m$ (ứng với $P = 1\%$)
11	Hệ số an toàn chống trượt		$K = 1,9 \div 2,06$
12	Chiều dài sân thượng lưu	m	26 (10,0 m đoạn phía ngoài dài lát đá khan dày 30cm; 16,0 m đoạn phía trong đỗ bê tông cốt thép dày 50cm)
13	Cao trình 02 mái thượng lưu	m	+10,0
14	Chiều dài sân sau tiêu nồng	m	31,30 (17,0 m đoạn phía ngoài lát đá dày 30 cm; 14,3 đoạn phía trong đỗ bê tông cốt thép dày 110cm, phía dưới có tầng lọc ngược gồm 3 lớp)
15	Cao trình 02 mái hạ lưu	m	+5,5
16	Cửa van		Cửa van chính ở phía trong và cửa van chống lũ phía ngoài
17	Cao trình máy đóng mở cửa van chính	m	+14,7
18	Cao trình máy đóng mở cửa van chống lũ	m	+10,0
19	Dung trọng đất đắp trên thân công	T/m ³	1,65
20	Cao trình đỉnh đê tại công	m	+14,7
21	Bề rộng mặt đê tại công	m	6,0
22	Hệ số mái thượng lưu đê tại công		2
23	Hệ số mái hạ lưu đê tại công		3

Phụ lục 4
**BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ XỬ LÝ SỰ CỐ
 TRỌNG ĐIỂM CÔNG LONG TỬU**

TRỌNG ĐIỂM		
Công Long Tửu K1+507 đê Tả Đuống - huyện Đông Anh		
Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN Huyện: Đồng chí Nguyễn Xuân Linh - SĐT: 0933.295.568		
Phó trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Huyện: Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - SĐT: 0976.509.888		
Đồng chí: Phạm Cộng Hòa - Trưởng ban BCH chống lụt, bão công Long Tửu - SĐT: 0988.909.158		
Đồng chí: Nguyễn Tất Hoàn - Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy chống lụt, bão công Long Tửu, SĐT: 0983.071.111		
Các ủy viên Ban Chỉ huy chống lụt, bão công Long Tửu: Đồng chí: Dương Ngọc Lý, SĐT: 0902.005.636 Đồng chí: Khuất Mạnh Thuyết, SĐT: 0913232008 Đồng chí: Đặng Xuân Thiện, SĐT: 0917318642 Đồng chí: Nguyễn Quang Lưu, SĐT: 0917.885.977 Đồng chí: Trần Văn Khuyên, SĐT: 0983.082.761		
SĐT: Xí nghiệp đầu mối Trịnh Xá - Long Tửu: 02223.831.661 Cụm đầu mối Long Tửu: 0243.9611.984		
Vật tư, phương tiện, nhân lực	Khối lượng huy động	Vị trí huy động
Công ty TNHH MTV KT.CT.TL Bắc Đuống - Bắc Ninh huy động		
Đá hộc (m ³)	17,28	Cơ đê tả Đuống, cách 50m
Đất (m ³)	15,66	Hạ lưu công, cách 150m
Rọ thép (chiếc)	13	
Bao tải (chiếc)	823	
Cuốc, xéng (1/2 cuốc; 1/2 xéng) (chiếc)	60	
Xe rùa (chiếc)	10	
Búa, kìm (1/2 búa; 1/2 kìm) (chiếc)	16	
Ông thép D =1,2m, L1= 04 m, L2=02m (chiếc)	02	Tại kho của cụm công trình Công Long Tửu
Dây điện đôi (m)	300	
Máy phát điện 5.0 kw (chiếc)	01	
Loa pin cầm tay (chiếc)	01	
Bóng đèn, dui đèn, phích cắm, công tắc (bộ)	06	
Cát vàng (m ³)	02	Hợp đồng nguyên tắc với ông Nguyễn Tiến Mạnh. Địa chỉ: Thái Bình-Mai
Đá dăm (m ³)	02	Lâm-Đông Anh- Hà Nội. ĐT:
Ô tô tải 5T (cái)	02	
Máy xúc (cái)	01	0944.300.000

Tre cây d=10 cm, dài 5m (cây)	50	Hợp đồng nguyên tắc với bà Đào Thị Thanh. Địa chỉ: Thôn Xuân Trạch- Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội. ĐT: 0974.552.913
Thùng phi 200 lít (chiếc)	20	
Thép buộc (kg)	10	
Đinh 10 cm (kg)	10	
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đông Anh huy động		
Xung kích xã Xuân Canh (người)	60	
Xung kích xã Đông Hội (người)	50	

Phụ lục 5

**BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ XỬ LÝ SỰ CỐ
TRỌNG ĐIỂM CỘNG LIÊN MẶC**

TRỌNG ĐIỂM		
Công Liên Mạc K53+450 đê hữu Hồng – quận Bắc Từ Liêm		
Vật tư, phương tiện, nhân lực	Khối lượng huy động	Vị trí huy động
Ông Lưu Ngọc Hà - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm - Trưởng ban Ban chỉ huy PCTT &TKCN quận Bắc Từ Liêm - SĐT: 0944.222.224		
Bà Lê Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm - Trưởng ban BCH PCTT Công Liên Mạc		
Ông Nguyễn Văn Hiện – Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Liên Mạc – Phó trưởng ban BCH PCTT Công Liên Mạc - SĐT : 0912.377.054		
Ông Nguyễn Văn Tiên - Trung tá, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCH quân sự quận Bắc Từ Liêm - Ủy viên, SĐT : 0963.932.589		
Ông Đỗ Anh Quyết - Thượng tá, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm - Ủy viên, SĐT : 0913.571.155		
Ông Đoàn Mạnh Hùng - Phó chủ tịch UBND phường Liên Mạc - Ủy viên, SĐT : 0975.965.866		
Bà Trữ Như Quỳnh - Phó chủ tịch UBND phường Thụy Phương - Ủy viên, SĐT : 0913.096.436		
Ông Hoàng Tất Thành - Hạt trưởng Hạt quản lý đê Bắc Từ Liêm - Ủy viên, SĐT : 0972.559.413		
Cty TNHH MTV ĐT PTTL sông Nhuệ huy động		
Đất (m ³)	150	Tại kho công, chân công trình
Rọ thép (chiếc)	50	
Bao tải (chiếc)	50	
Cát vàng(m ³)	02	
Dăm, sỏi (m ³)	04	
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận Bắc Từ Liêm huy động		
Đá hộc (m ³)	40	Tại kho Ban Chỉ huy PCT&TKCN quận Bắc Từ Liêm, cách 500m
Bao tải (chiếc)	4.500	
Máy phát điện (chiếc)	02	
Dây điện 2x2.5 SQ MM (m)	400	
Máy xúc (cái)	01	Hợp đồng nguyên tắc với Công ty khai thác cảng Liên Mạc ((Địa chỉ: Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, SĐT: 0987.200.246))
Cầu tự hành (cái)	01	Hợp đồng nguyên tắc với Công ty cổ phần thương mại Nam Thăng Long (Địa chỉ: Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, SĐT: 0962.529.988)
Ô tô tải>10 tấn (cái)	02	Hợp đồng nguyên tắc với Công ty Thiên Lộc Phú (Địa chỉ: Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, SĐT: 094.9976.868)

Xà lan (cái)	01	Hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần xây dựng Phú Quý (Địa chỉ: Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, SĐT: 0972.333.988)
Nhân lực: Lực lượng quân đội (người)	120	

Phụ lục 6
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG CẨM ĐÌNH

TT	Thông số kỹ thuật thiết kế	Đơn vị	Thông số
1	Hình thức cống		Không áp
2	Lưu lượng thiết kế mùa kiệt	m ³ /s	36,24
3	Lưu lượng thiết kế mùa lũ	m ³ /s	70,00
4	Độ dốc công (i%)	%	0,0
5	Mực nước thượng lưu thiết kế mùa kiệt	m	5,33
6	Mực nước hạ lưu thiết kế mùa kiệt	m	5,27
7	Mực nước thượng lưu thiết kế mùa lũ	m	13,10
8	Mực nước hạ lưu thiết kế mùa lũ	m	7,00
9	Cao trình ngưỡng công lấy nước mùa kiệt	m	3,00
10	Cao trình ngưỡng công lấy nước mùa lũ	m	9,50
11	Chiều rộng cống	m	2x6 + 1x8 = 20
12	Số khoang	khoang	03
13	Chiều dài cống	m	24,00
14	Kết cấu thân cống		BTCT M200
15	Xử lý nền móng cống		Cọc BTCT M300 (0.3x0,3x12)m
16	Chiều dài bể tiêu năng	m	30.00
17	Cao trình bể lắng cát và sân thượng lưu	m	+2.00
18	Chiều dài sân thượng lưu	m	50.0
19	Hình thức cửa van		Van cung+van phẳng
20	Thiết bị đóng mở cửa cống		Xilanh thủy lực
21	Cao trình đỉnh đê vai cống	m	17.00
22	Chiều rộng đáy kênh TL	m	25.0
23	Chiều dài kênh TL	m	700
24	Độ dốc đáy kênh TL	m	7x10-5
25	Cao trình đáy kênh TL	m	2.50
26	Hệ số mái kênh TL	%	1 : 3.0
27	Chiều rộng đáy kênh HL	m	25.0
28	Chiều dài kênh HL	m	226
29	Độ dốc đáy kênh HL		7x10-5
30	Cao trình đáy đầu kênh HL	m	3.0
31	Hệ số mái kênh HL	%	1 : 3.0
32	Hình thức giàn đỡ mái kênh TL, HL		Rọ đá và khung BT đá lát
33	Hình thức bảo vệ mái đê		Ô tròng cỏ
34	Tải trọng TK cầu giao thông trên cống		H30 - XB80
35	Chiều rộng cầu giao thông trên cống	m	8.0

Phụ lục 7

**BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ XỬ LÝ SỰ CỐ
TRỌNG ĐIỂM CÔNG CẨM ĐÌNH**

TRỌNG ĐIỂM

Công Cẩm Đình - K1+350 đê Vân Cốc, huyện Phúc Thọ

Ông Doãn Trung Tuấn, Chủ tịch UBND huyện, SĐT : 0912.039.988
 Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện, SĐT : 0915.452.522
 Ông Nguyễn Văn Hữu - Giám đốc ban QL&DV Thủy lợi, SĐT: 0913.260.671
 Ông Nguyễn Hải Hưng - Phó Giám đốc ban QL&DV Thủy lợi, SĐT : 0913.065.492
 Các ủy viên (Ban QLCT PLSD): Ông Phạm Quang Sang; Ông Đỗ Trung Kiên; Ông Trần Văn Ninh; Ông Trần Quang Hà; Ông Trần Công Tá.
 Điện thoại liên hệ: 02433.886363

Vật tư, phương tiện, nhân lực	Khối lượng huy động	Vị trí huy động
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố huy động		
Rọ thép (chiếc)	50	
Cát (m ³)	50	Xuất kho vật tư tại kho Cẩm Đình tại HQL đê Sơn Tây – Phúc Thọ cách 1,5km
Bao tải (chiếc)	200	
Vải lọc (m ²)	500	
Bạt (m ²)	500	
Dá hộc (m ³)	4.500	Xuất kho vật tư tại kho Cẩm Đình, HQL đê Sơn Tây – Phúc Thọ cách 1,5km và kho Chu Minh, HQL Ba Vì cách 16,5km
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phúc Thọ huy động		
Đất đắp (m ³)	7500	Huy động tại xã Xuân Đình
Ô tô (cái)	40	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hùng Nhụng, địa chỉ: xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, SĐT: 0913.297.139 và Công ty cổ phần xây dựng và thương mại TuẤ Linh, địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, SĐT: 0913.380.973
Máy xúc (cái)	10	
Máy bơm 120CV (cái)	10	
Lực lượng xung kích xã Xuân Đình (người)	100	

Ban Quản lý công trình phân lũ sông Đáy huy động

Thùng phi làm phao (cái)	10	Xuất kho vật tư tại trụ sở Ban quản lý
Dây điện (m)	500	
Bóng đèn (cái)	20	
Cát (m^3)	50	
Máy phát điện (cái)	01	
Dây thép các loại (kg)	20	
Xuồng máy (chiếc)	01	
Xà gồ, ván gỗ (m^3)	01	
Đèn ác quy (cái)	10	

Phụ lục 8

**BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ XỬ LÝ SỰ CỐ TRỌNG
ĐIỂM KHU VỰC ĐÊ, KÈ, CÔNG TƯƠNG ĐƯỜNG K22+500-K26+000
ĐÊ HỮU CẦU, HUYỆN SÓC SƠN**

TRỌNG ĐIỂM

Khu vực đê, kè, công thuộc địa bàn xã Tân Hưng, xã Bắc Phú tương ứng K22+500 đến K26+000 đê hữu Cầu, huyện Sóc Sơn

Chỉ đạo xử lý: Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND Huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Huyện, SĐT: 0913.522.567

Trực tiếp chỉ đạo xử lý: Đồng chí Nguyễn Văn Nghi, Trưởng tiểu ban tuyên truyền hữu Cầu, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, SĐT: 0974.138.491

Đồng chí Nguyễn Văn Duyên Chủ tịch UBND xã Bắc Phú, SĐT: 0388.330.881

Phụ trách kỹ thuật - Hạt quản lý đê Sóc Sơn:

Đồng chí Nguyễn Văn Bảo, Hạt trưởng, SĐT: 0914.566.125

Vật tư, phương tiện, nhân lực	Khối lượng huy động	Vị trí huy động
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố huy động		
Bao tải (chiếc)	300	Xuất kho vật tư tại kho Thá, HQLĐ số 7, K15+000 đê hữu Cầu, cách <10km
Bạt chắn sóng (m ²)	60	
Rọ thép (chiếc)	80	
Loa pin (chiếc)	02	
Máy phát điện (cái)	01	
Xà lan (cái)	02	Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô huy động
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sóc Sơn huy động		
Đất dự trữ (m ³)	120	Kho ngoài trời tại K22+700 đê Hữu Cầu, cách < 2 km
Đá hộc (m ³)	80	Kho ngoài trời tại K20+000 đê Hữu Cầu, cách < 2 km
Sỏi (m ³)	50	Kho Cảm Hà tại K 24+800 đê Hữu Cầu, cách < 2 km
Cát vàng (m ³)	20	
Dây thép (kg)	10	Kho Thá tại K 15+100 đê hữu Cầu, cách <10km
Cọc tre (cái)	120	
Phê lứa (cái)	60	Huy động tại 02 xã (Tân Hưng, Cảm Hà) trên các điểm canh đê
Rơm khô (kg)	20	
Dây điện (m)	400	
Đèn pha (chiếc)	04	
Ô tô tải 5T (cái)	06	Công ty cổ phần thiết kế ARC, địa chỉ: Số 33, ngõ 4 khu đô thị mới Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, SĐT: 024.5955765
Máy xúc (cái)	02	
Máy ủi (cái)	02	
Máy đầm (cái)	02	
Lực lượng xung kích I(người)	50	
Sư đoàn 371/QCPKKQ(người)	250	
Lữ đoàn 87 Cục tác chiến điện tử(người)	65	
Lữ đoàn 28/QCPKKQ(người)	50	

Phụ lục 10
KẾ HOẠCH HIỆP ĐỒNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỀN NĂM 2021

T T	Đơn vị	Lực lượng	Máy bay trực thăng	Ô tô tải	Xà lan	Xe luồng	Xe lội nước	Cat nô đơn	Thuyền	Phà	Đầu kéo	Máy đẩy	Ghi chú
	TỔNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỀN	11.301	2	257	3	48	1	2	4	3	2	4	
I	CÁC ĐƠN VỊ LÀM NHIỆM VỤ CHÍNH THỨC	7.878		146	3	16	1	2	4	3	1	4	
	Ba Vì	538		16	2	2	1	2		2			
1	Học viện Biên phòng	100		3									
2	Lữ đoàn 249/BTL Công binh	88		5	2	1	1	2		2			
3	Trường CĐ Thông tin	100		3									
4	Trường TC kỹ thuật CB	100		2									
5	Trường Quân sự/BTL TĐ HN	150		3		1							
	Bắc Từ Liêm	900		18		1							
1	Học viện Kỹ thuật quân sự	100		2									
2	Học viện KHQS/Tổng Cục II	100		2									
3	Trường SQ Pháo binh	200		2									
4	Lữ đoàn 45/ BTL Pháo binh	200		5									
5	Lữ đoàn 205/BTL TTLL	100		3									
6	Tiểu đoàn TG 47/BTL TĐ HN	150		3		1							
7	Tiểu đoàn TS 20/BTL TĐ HN	50		1									
	Chương Mỹ	650		12		1							
1	Trường ĐH Trần Quốc Tuấn	200		3									
2	Trường SQ Đặc công	150		2									
3	Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1	100		2									
4	Sư đoàn BB 301/BTL TĐ HN	200		5		1							
	Đan Phượng	400		5									
1	Trường ĐH Trần Quốc Tuấn	300		2									
2	Trung đoàn 218/QC PKKQ	100		3									
	Đông Anh	700		10		2							

1	Trường ĐH Trần Quốc Tuân	300	2				
2	Lữ đoàn ĐC1/BTL ĐC	200	3				
3	Trung đoàn 236/QC PKKQ	100	3				
4	Tiểu đoàn CB 544/BTL TĐ HN	100	2	2			
	Gia Lâm	280	4	2			
1	Trường SQ Phòng hóa	180	2	1			
2	Sư đoàn BB 301/BTL TĐ HN	100	2	1			
	Hoàng Mai	720	15	2			
1	Sư đoàn 361/QC PK-KQ	100	5				
2	Sư đoàn 308/QĐ1	200	2				
3	Đoàn Nghi lễ Quân đội	100	2				
4	BTL Cảnh vệ	100	2				
5	Sư đoàn BB 301/BTL TĐ HN	100	2	1			
6	Tiểu đoàn ĐC 18/BTL TĐ HN	70	1	1			
7	Tiểu đoàn TT 610/BTL TĐ HN	50	1				
	Long Biên	500	8				
1	Học viện Hậu cần	350	5				
2	Lữ đoàn 26/QC PKKQ	100	2				
3	Tiểu đoàn KSQS 103/BTL TĐ HN	50	1				
	Mỹ Đức	450	12	1			
1	Trường SQ Đặc công	150	4				
2	Học viện PK-KQ	200	5				
3	Sư đoàn BB 301/BTL TĐ HN	100	3	1			
	Phú Xuyên	400	5				
1	Trường SQ Pháo binh	200	3				
2	Sư đoàn 308/QĐ1	200	2				
	Phúc Thọ	480	10				
1	Học viện Biên phòng	100	2				
2	Trường SQ Pháo binh	200	2				
3	Trường CĐ CN KT Ô tô	100	4				
4	Trường CĐ Trinh sát	80	2				
	Quốc Oai	450	6				
1	Trường ĐH Trần Quốc Tuân	200	4				

2	Sư đoàn 308/QĐ1	200		2							
3	Lữ đoàn 201/BTL TTG	50									
	Sóc Sơn	400		9							
1	Sư đoàn 371/QC PK-KQ	200		5							
2	Lữ đoàn 86/BTL Hóa học	100		2							
3	Đoàn 87/Cục Tác chiến ĐT	100		2							
	Thạch Thất	430		4							
1	Trường ĐH Trần Quốc Tuấn	300		2							
2	Sư đoàn BB 301/BTL TĐ HN	100		2							
3	Trung đoàn PB 452/BTL TĐ HN	30									
	Thường Tín	280		5 1 5				4	1 1	4	
1	Sư đoàn 308/QĐ1	200		2	1						
2	Lữ đoàn 239/BTL Công binh	80		3 1 4				4	1 1	4	
	Ứng Hòa	300		7							
1	Trường TCKT PK- KQ/QC PKKQ	200		4							
2	Sư đoàn BB 301/BTL TĐ HN	100		3							
II	CÁC ĐƠN VỊ DỰ BỊ	3.423	2	111	32					1	
1	BTL Bộ đội Biên phòng	150		4							
2	BTL Thông tin Liên lạc	200		6							
3	BTL Công binh	100		2							
4	BTL Pháo binh	200		4							
5	BTL Hóa học	50		2							
6	BTL Đặc công (Trường SQ DC)	200		4							
7	BTL Tăng Thiết giáp	50		4							
8	BTL Phòng không - Không quân	200		4							
9	BTL Cảnh sát biển VN	60		2							
10	Học viện Quân y (4 đội phẫu, 3 tờ cấp cứu cơ động)	45		3							
11	Trường ĐH VH NT Quân đội	50		2							
12	Sư đoàn BB312/QĐ1	1.300		15							
13	Lữ đoàn KQ918/QC PKKQ	100		2							

Bảo đảm
lực
lượng,
phương
tiện đên
các khu
vực,
mục tiêu
theo yêu
cầu của
Ban Chỉ
huy
PCTT&
TKCN
thành
phố Hà
Nội

Phụ lục 11

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN HUYỆN ĐÔNG ANH

TT	Họ tên	Chức danh	Điện thoại
1	Lê Trung Kiên	Bí thư Huyện ủy	0913.573.729
2	Nguyễn Xuân Linh	Chủ tịch UBND Huyện - Trưởng BCH PCTT	0933.295.568
3	Nguyễn Anh Dũng	Phó CT UBND Huyện - Phó BCH PCTT	0976.509.888
4	Nguyễn Mạnh Quân	Phó CT UBND Huyện - Phó BCH PCTT	0903.263.737
5	Nguyễn Thị Tám	Phó CT UBND Huyện - Phó BCH PCTT	0945.750.742
6	Phạm Công Hòa	Chỉ huy Trưởng BCH quân sự Huyện - Phó BCH PCTT	0988.909.158
7	Nguyễn Hữu Dũng	Chánh VP HĐND - UBND - Ủy viên	0912.633.337
8	Nguyễn Văn Thiêng	Trưởng phòng Kinh tế - Chánh VP BCH	0976.774.567
9	Phạm Văn Đức	Trưởng phòng TCKH Huyện - Ủy viên	0983.323.813
10	Nguyễn Đình Thanh	Trưởng phòng LĐ-TBXH - Ủy viên	0913.530.976
11	Dương Thị Sáu	Trưởng phòng GD-ĐT - Ủy viên	0912.154.942
12	Trần Thị Quỳnh Nga	Trưởng phòng TNMT - Ủy viên	0977.499.646
13	Nguyễn Thế Mạnh	Trưởng phòng VHTT - Ủy viên	0912.221.554
14	Nguyễn Thành Luân	Trưởng phòng Y tế - Ủy viên	0914.383.666
15	Nguyễn Quang Đặng	Trưởng phòng QLĐT - Ủy viên	0983.781.822
16	Nguyễn Văn Băng	Trưởng phòng Nội vụ - Ủy viên	0916.447.896
17	Tô Quang Thiện	Đội trưởng Đội QL TTGTVT - Ủy viên	0982.201.983
18	Trần Văn Khuyên	Hạt trưởng hạt quản lý đê Đông Anh - Ủy viên	0983.082.761
19	Trịnh Văn	Giám đốc XN thủy lợi Đông Anh - Ủy viên	0944.721.486
20	Trần Đình Ngọc	Phó phòng Kinh tế - Ủy viên	0912.833.723
21	Đỗ Hữu Thành	Chuyên viên phòng Kinh tế - Ủy viên	0989.147.107

Phụ lục 12

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

STT	Họ tên	Chức danh	Số điện thoại
1	Lưu Ngọc Hà	Chủ tịch UBND - Trưởng ban	0903.223.343
2	Lê Thị Thu Hương	Phó chủ tịch UBND-Phó ban	
3	Ngô Tiến Dũng	Chỉ huy trưởng BCH QS-Phó ban	0986.506.023
4	Lê Đức Hùng	Trưởng Công an - Phó ban	0981.962.156
5	Nguyễn Văn Ngà	Trưởng phòng Kinh tế - UV TT	
6	Hoàng Tất Thành	Hạt trưởng hạt quản lý đê Bắc Từ Liêm - UV	0972.559.413
7	Chu Thị Thu Hà	Trưởng phòng LĐ-TBXH- UV	0983.391.772
8	Lê Thị Thành	Trưởng phòng Tài chính- KH-UV	
9	Nguyễn Thu Hương	Trưởng phòng Quản lý đô thị-UV	
10	Nguyễn Văn Hách	Trưởng phòng Tài nguyên & MT-UV	
11	Phan Thị Thanh Huyền	Trưởng phòng Văn hoá thông tin - UV	0979.689.988
12	Giang Sơn Hà	Phó Trưởng phòng Y tế quận-UV	0912.410.347
13	Nguyễn Thị Hương	Phó Trưởng phòng Giáo dục đào tạo-UV	
14	Cấn Đức Dũng	Chánh Văn phòng HĐND-UBND-UV	0903.478.283
15	Đinh Thị Thanh	Giám đốc Trung tâm Y tế quận - UV	
16	Phạm Duy Huân	PGĐ Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm-UV	0969.803.999
17	Nguyễn Ngọc Mạnh	Đội trưởng Đội QLTTXD Đô Thị - UV	0913.346.308
18	Nguyễn Đức Mạnh	Giám đốc XN Thủy lợi Từ Liêm-UV	
19	Nguyễn Duy Anh	Giám đốc XN thoát nước số 2-UV	
20	Nguyễn Thanh Sơn	Đội trưởng Đội TTGT vận tải-UV	0913.307.308
21	Ngô Ngọc Vân	Giám đốc Ban QLDA ĐTXD quận - UV	
22	Văn Thúy Hoa	Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc -UV	
23	Bùi Thị Trinh	Chủ tịch Hội phụ nữ-UV	0988.066.468
24	Nguyễn Đức Ngọc	Bí thư ĐTNCSHCM -UV	0976.223.959
25	Nguyễn Duy Tuấn	Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận - UV	
1	Lưu Ngọc Hà	Chủ tịch UBND - Trưởng ban	0903.223.343
2	Lê Thị Thu Hương	Phó chủ tịch UBND-Phó ban	

Phụ lục 13

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN HUYỆN PHÚC THỌ

STT	Họ và tên	Chức danh	Số điện thoại
1	Nguyễn Doãn Hoàn	Bí thư Huyện ủy	0902.248.888
2	Doãn Trung Tuấn	Chủ tịch UBND huyện	0912.039.988
3	Nguyễn Đình Sơn	Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách PCTT&TKCN	0915.452.522
4	Lê Thị Kim Phương	Trưởng phòng Kinh tế Phó trưởng ban CH	0974.913.442
5	Nguyễn Văn Nhương	Chỉ huy trưởng BCH QS Phó trưởng ban CH	0983.472.139
6	Trần Quyết Thắng	Trưởng CA huyện Phó trưởng ban CH	0979.005.688
7	Đương Chí Thành	Chánh Văn phòng HU Ủy viên BCH	0979.967.999
8	Đinh Xuân Hanh	Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Ủy viên BCH	0965.166.489
9	Khuất Quang Cảnh	Phó Trưởng phòng Kinh tế Ủy viên TT Ban Chỉ huy	0912.118.963

Phụ lục 14

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN HUYỆN SÓC SƠN

Chức Danh	Họ và tên	Số điện thoại
Bí thư	Phạm Quang Thanh	
Chủ tịch (trưởng ban)	Phạm Văn Minh	0913.006.697
Phó Chủ tịch (phó ban - TT)	Đỗ Minh Tuấn	0913.522.567
Phó Chủ tịch (phó ban)	Hồ Việt Hùng	0912.117.699
Phó Chủ tịch (phó ban)	Phạm Quang Ngọc	0966.891.973
Chỉ huy trưởng BCH QS (phó ban)	Nguyễn Quang Đầu	0989.958.318
Chánh Văn phòng BCH	Hoàng Chí Dũng	0912.652.044
Phó Chánh Văn phòng BCH	Nguyễn Ngọc Tân	0989.129.392
Phó Chánh Văn phòng BCH	Nguyễn Kim Lữ	0888.805.656
Phó Trưởng phòng Kinh Tế	Nguyễn Ngọc Tân	0989.129.392
Phó Trưởng phòng Kinh Tế	Tạ Thị Lừng	0976.753.253
Trưởng CA Công an Huyện	Lê Ngọc Ly	0912.461.638
Giám đốc Trung tâm VT- TT và TT	Ngô Văn Anh	0989.056.435
Trạm trưởng Trạm thú y		0913.547.364
Giám đốc Xí nghiệp ĐTPTTL	Nguyễn Mạnh Quân	0913.021.821
Giám đốc TT Y tế		0913.032.267
Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Sơn	Nguyễn Hữu Bình	0962.008.899
Bí thư huyện Đoàn	Nguyễn Mạnh Dương	0972.916.038
Hạt trưởng Hạt quản lý đê Sóc Sơn	Nguyễn Văn Bảo	0914.566.125
Hạt phó Hạt quản lý đê Sóc Sơn	Nguyễn Văn Hải	0913.318.580
Chuyên viên phòng Kinh Tế	Ngô Sỹ Phương	0983.285.389

Phụ lục 15

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN HUYỆN CHƯƠNG MỸ

TT	Họ và tên	Chức danh	Số điện thoại liên lạc
1	Nguyễn Đình Hoa	Chủ tịch UBND (TB BCH)	0913.360.665
2	Đỗ Hoàng Anh Châu	Phó chủ tịch UBND (PTBTT)	0912.266.422
3	Hoàng Minh Hiển	Phó chủ tịch UBND (PTB)	0904.442.359
4	Trịnh Duy Oai	Phó chủ tịch UBND (PTB)	0987.136.688
5	Lê Hồng Đăng	CHT BCH Quân sự huyện (PTB)	0975.400.573
6	Trần Trí Dũng	Trưởng Công an huyện (PTB)	0345.786.666
7	Trần Thị Thu Hằng	Trưởng Phòng Kinh tế (PTB)	0915.070.676
8	Bùi Mạnh Thắng	Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch (UV)	0942.486.688
9	Lã Văn Tùng	Trưởng Phòng Tài nguyên MT(UV)	0904.504.468
10	Nguyễn Đình Nghĩa	Trưởng phòng Lao động TB & XH(UV)	0988.089.466
11	Nguyễn Văn Hà	Trưởng phòng Y tế (UV)	0982.326.298
12	Nguyễn Văn Lợi	Trưởng phòng Văn hóa thông tin (UV)	0912.541.209
13	Nguyễn Đức Hòa	Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo (UV)	
14	Đỗ Tuấn Anh	Trưởng phòng Nội vụ (UV)	0912.838.395
15	Trịnh Bá Thường	Trưởng phòng Tư pháp (UV)	0917.939.888
16	Chu Văn Thông	Chánh Thanh tra huyện (UV)	0915.043.198
17	Đặng Thị Nam	Chánh Văn phòng HĐND & UBND (UV)	0953.180.873
18	Nguyễn Văn Thắng	Phó trưởng Công an (UV)	0988.703.630
19	Nguyễn Văn Long	Phó trưởng phòng Quản lý đô thị (UV)	0987.280.426
20	Nguyễn Đức Học	Phó Trưởng Phòng Kinh tế (UV)	0932.276.886

Phụ lục 16

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN HUYỆN QUỐC OAI

TT	Họ và tên	Cơ quan	Số điện thoại liên lạc
1	Nguyễn Trường Sơn	Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban	0989.090.998
2	Phạm Quang Tuấn	Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực	0915.666.688
3	Hoàng Nguyên Ưng	Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban	0912.066.066
4	Nguyễn Đỗ Tùng	Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, Phó Trưởng ban	0962.038.282
5	Phạm Danh Mạnh	Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng ban	0915.043.116
6	Nguyễn Quang Thắm	Trưởng Phòng Kinh tế, Phó Trưởng ban - Thường trực BCH	0966.419.186
7	Dương Văn Phượng	Phó Chủ tịch HĐND huyện, Ủy viên	0981.123.588
8	Nguyễn Tiến Quý	Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Ủy viên	0982.265.886
9	Hoàng Trần Tuyên	Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Ủy viên	0981.961.976
10	Nguyễn Hữu Vĩnh	Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên	0985.814.116
11	Phùng Huy Diễn	Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy viên	0966.862.888
12	Nguyễn Thị Huyền	Trưởng phòng LĐTB &XH, Ủy viên	
13	Hoàng Văn Minh	Trưởng phòng TN&MT, Ủy viên	
14	Nguyễn Vũ Hán	Trưởng phòng Văn hóa&Thông tin, Ủy viên	0948.481.969
15	Lê Hải Đăng	Trưởng phòng Quản lý đô thị, Ủy viên	
16	Nguyễn Khắc Thắng	Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên	